


## Návod na použitie

# Megapress S XL

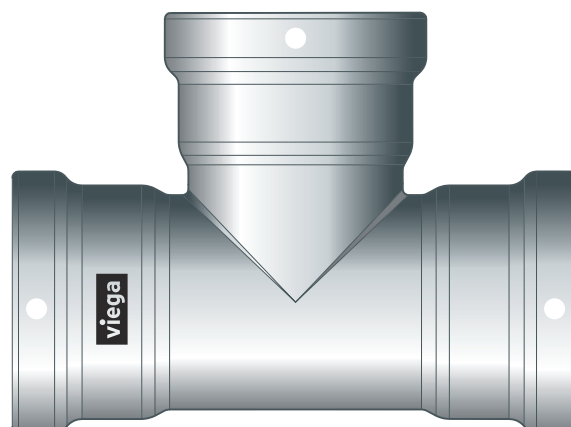

Systém lisovaných spojok z nelegovanej ocele pre hrubostenné ocelové rúry

Systém  
Megapress S XL

Rok výroby (od)  
10/2017

The Viega logo, consisting of the word 'viega' in a bold, lowercase, sans-serif font, with a yellow horizontal bar underneath.

# Obsah

<b>1</b>	<b>O tomto návode na použitie</b>	<b>3</b>
1.1	Cieľové skupiny	3
1.2	Označenie upozornení	3
1.3	Upozornenie ohľadom tejto jazykovej verzie	4
<b>2</b>	<b>Informácie o výrobku</b>	<b>5</b>
2.1	Normy a nariadenia	5
2.2	Použitie na stanovený účel	7
2.2.1	Oblasti použitia	7
2.2.2	Médiá	8
2.3	Popis výrobku	8
2.3.1	Prehľad	8
2.3.2	Rúry	9
2.3.3	Lisovacie spojky	14
2.3.4	Tesniace prvky	15
2.3.5	Technické údaje	16
2.3.6	Označenia na konštrukčných dieloch	17
2.4	Informácie o použití	17
2.4.1	Korózia	17
<b>3</b>	<b>Manipulácia</b>	<b>18</b>
3.1	Preprava	18
3.2	Skladovanie	18
3.3	Informácie o montáži	18
3.3.1	Pokyny pre montáž	18
3.3.2	Vyrovňovanie potenciálov	24
3.3.3	Potreba miesta a odstupy	24
3.3.4	Potrebné náradie	26
3.4	Montáž	27
3.4.1	Výmena tesniaceho prvku	28
3.4.2	Odrežanie rúr	29
3.4.3	Odhrotovanie rúr	29
3.4.4	Zlisovanie spojenia	30
3.4.5	Prírubové prechody	32
3.4.6	Skúška tesnosti	39
3.5	Likvidácia	39

# 1 O tomto návode na použitie

Pre tento dokument existujú práva na ochranu, ďalšie informácie získate na [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Cieľové skupiny

Informácie v tomto návode sú určené pre odborníkov v oblasti vykurovania a sanity, resp. pre vyškolený odborný personál.

Osoby, ktoré nedisponujú hore uvedeným vzdelaním, resp. kvalifikáciou, nesmú vykonávať montáž, inštaláciu a prípadne údržbu tohto výrobku. Toto obmedzenie neplatí pre možné upozornenia týkajúce sa obsluhy.

Montáž výrobkov Viega sa musí realizovať za dodržania všeobecne platných technických pravidiel a návodov na použitie Viega.

## 1.2 Označenie upozornení

Výstražné a upozorňujúce texty sú odsadené od zvyšného textu a zvlášť označené príslušnými piktogramami.



### **NEBEZPEČENSTVO!**

Varuje pred možnými životu nebezpečnými poraneniami.



### **VÝSTRAHA!**

Varuje pred možnými ťažkými poraneniami.



### **POZOR!**

Varuje pred možnými poraneniami.



### **UPOZORNENIE!**

Varuje pred možnými materiálnymi škodami.



Dodatočné informácie a tipy.

### 1.3 Upozornenie ohľadom tejto jazykovej verzie

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie o výbere výrobku, resp. systému, o montáži a uvedení do prevádzky, ako aj správnom použití a údržbových opatreniach, pokiaľ sú potrebné. Tieto informácie o výrobkoch, ich vlastnostiach a technickom použití sa zakladajú na aktuálne platných normách v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW).

Niektoré pasáže v texte môžu odkazovať na technické predpisy platné v Európe/Nemecku. Tieto predpisy platia pre všetky ostatné krajiny ako odporúčania, pokiaľ tam nie sú k dispozícii príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, predpisy, normy, ako aj iné technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami uvedenými v tomto návode: informácie predstavované na tomto mieste nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať, ako už bolo napísané, ako pomôcka.



## 2 Informácie o výrobku



### Tento návod na použitie obsahuje videá

Niektoré montážne kroky a úkony sú vysvetlené na príklade iného ako tu opisovaného potrubného systému, platia tu však rovnakým spôsobom.

### 2.1 Normy a nariadenia

Nasledujúce normy a nariadenia platia pre Nemecko, resp. pre Európu. Národné predpisy nájdete na príslušnej internetovej stránke krajiny v časti [viega.sk/normy](http://viega.sk/normy).

#### Nariadenia z odseku: Oblasti použitia

Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné v Nemecku
Žiadne použitie pre horľavé plyny	DVGW G 260
Plánovanie, vyhotovenie, prevádzka a údržba hasiacich zariadení	DIN 14462

#### Nariadenia z odseku: médiá

Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné v Nemecku
Vhodnosť pre vykurovaciu vodu v čerpacích teplovodných vykurovacích zariadeniach	VDI-Richtlinie 2035, list 1 a list 2

**Nariadenia z odseku: rúry**

Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné v Nemecku
Rozlišovanie typov a radov rúr	DIN EN 10255
Požiadavky na ocelové rúry - kvalita varnej rúrky	DIN EN 10220
Požiadavky na ocelové rúry - kvalita varnej rúrky	DIN EN 10216-1
Požiadavky na ocelové rúry - kvalita varnej rúrky	DIN EN 10217-1
Vonkajšie ochranné povlaky (pozinkovanie) ocelových rúr	DIN EN 10240
Odstup upevnenia objímok rúr	VdS CEA 4001

**Nariadenia z odseku: tesniace prvky**

Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné v Nemecku
Oblasť použitia tesniaceho prvku FKM ■ vykurovanie	DIN EN 12828

**Nariadenia z odseku: skladovanie**

Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné v Nemecku
Požiadavky pre skladovanie materiálov	DIN EN 806-4, kapitola 4.2

**Nariadenia z odseku: montážne upozornenia**

Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné v Nemecku
Požiadavky a upozornenia pre hasiace zariadenia a samočinné hasiace zariadenia	VdS-Anerkennung G 414021
Prípustné tlaky, menovité svetlosti a podmienky použitia	VdS 2100-26-2: 2012-04, tabuľka A. 1
Odstupy uchytenia Triedy nebezpečenstva požiaru	VdS CEA 4001
Minimálna hrúbka steny rúry a maximálna hrúbka steny rúry	CEA 4001, tabuľka 15.02
Vonkajšie ochranné povlaky (pozinkovanie) ocelových rúr	DIN EN 10240

## Nariadenia z odseku: Vyhotovenie prírubového prechodu

Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné v Nemecku
Kvalifikácia personálu na montáž prírubových prechodov	VDI-Richtlinie 2290
Stanovanie momentov zatahnutia	DIN EN 1591-1

## Nariadenia z odseku: skúška tesnosti


Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné v Nemecku
Skúška na dokončenom, avšak ešte nezakrytom zariadení	DIN EN 806-4
Skúška tesnosti pre inštalácie vody	ZVSHK-Merkblatt: "Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser"
Skúška tlaku v samočinných hasiacich zariadeniach	VdS CEA 4001, kapitola 17
Požiadavky na plniacu a doplňovanú vodu	VDI 2035

## 2.2 Použitie na stanovený účel



Použitie systému na iné než uvedené oblasti použitia a médiá odsúhlaste so servisným centrom Viega.

### 2.2.1 Oblasti použitia

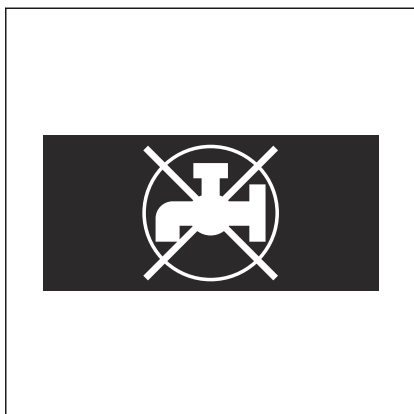

Obr. 1: „Nevhodné pre inštalácie pitnej vody“

Systém je určený na použitie v priemyselných, vykurovacích a chladiacich zariadeniach a je náhradou za zvarané, závitové a drážkové spojenia pri nových inštaláciách a opravách. Systém nie je vhodný na použitie v inštaláciách pitnej vody. Lisovacie spojky sú preto označené čiernym symbolom „Nevhodné pre inštalácie pitnej vody“.

Potrubný systém nepoužívajte pre horľavé plyny, pozri ☞ „Nariadenia z odseku: Oblasti použitia“ na strane 5.

Systém lisovacích spojok je navrhnutý na menovitý tlak PN 16.

Použitie je o. i. možné v nasledovných oblastiach:

- uzatvorené vykurovacie a chladiace okruhy
- priemyselné zariadenia
- sprchové hasiace zariadenia
- zariadenia na hasenie požiaru, pozri ↪ „Nariadenia z odseku: Oblasť použitia“ na strane 5
- zariadenia so stlačeným vzduchom
- zariadenia pre technické plyny (na požiadanie)

Pre informácie týkajúce sa oblastí použitia tesniacich prvkov pozri ↪ Kapitola 2.3.4 „Tesniace prvky“ na strane 15.

## 2.2.2 Médiá

Systém je o. i. vhodný pre nasledujúce médiá:


Platné smernice, pozri ↪ „Nariadenia z odseku: médiá“ na strane 5.

- vykurovacia voda pre uzatvorené čerpacie teplovodné vykurovacie zariadenia
- stlačený vzduch (suchý) podľa špecifikácie použitých tesniacich prvkov
- prostriedky protimrazovej ochrany, chladiace soľanky s koncentráciou max. 50 %
- technické plyny (na požiadanie)

## 2.3 Popis výrobku

### 2.3.1 Prehľad

Potrubný systém pozostáva z lisovacích spojok pre hrubostenné oceľové rúry a z vhodných lisovacích nástrojov.

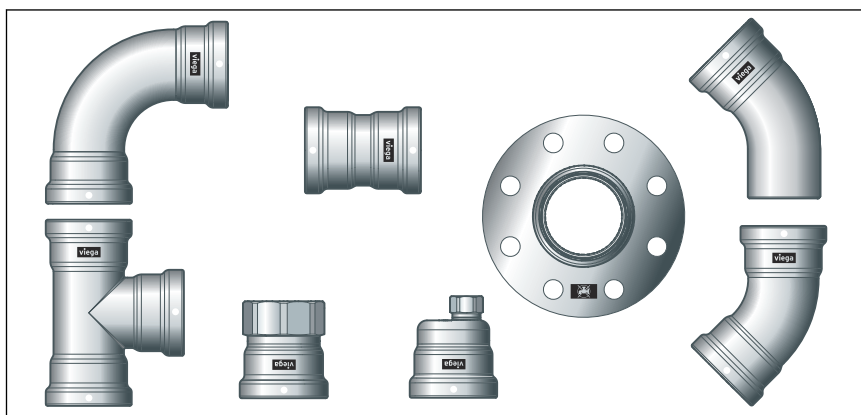

Obr. 2: lisovacie spojky Megapress S XL

komponenty systému sú k dispozícii v nasledovných rozmeroch: D2½ (DN65), D3 (DN80), D4 (DN100)

## 2.3.2 Rúry

Lisovacie spojky Megapress S XL sa smú používať s nasledovnými bezšvovými (S) alebo pozdĺžne zváranými (W) ocelovými rúrami:

- čierne
- pozinkované
- priemyselne lakované
- s práškovou povrchovou úpravou

Ocelové rúry musia zodpovedať platným smerniciam, pozri ☞ „Nariadenia z odseku: rúry“ na strane 6



Keď sa na rúre nachádza povrchová úprava, nesmie sa prekročiť maximálny vonkajší priemer uvedený v tabuľkách.

### Prehľad rúr – kvalita závitových rúr

Norma rozlišuje medzi radom ťažkých rúr H a radom stredných rúr M, alebo medzi typmi rúr L, L 1 a L 2. K rôznym radom a typom rúr patria bezšvové rúry a rúry s pozdĺžnym zvarom, pozri ☞ „Nariadenia z odseku: rúry“ na strane 6.

### Kvalita závitových rúr – Ťažký rad H a Stredný rad M

Veľkosť závitú [cól]	Menovitá svetlosť [DN]	Menovitý vonkajší priemer [mm]	Min. vonkajší priemer vrátane povrchovej úpravy [mm]	Max. vonkajší priemer vrátane povrchovej úpravy [mm]	Hrúbka steny – ťažký rad H [mm]	Hrúbka steny – stredný rad M [mm]
2½	65	76,1	75,3	76,6	4,5	3,6
3	80	88,9	88,0	89,5	5,0	4,0
4	100	114,3	113,1	115,0	5,4	4,5

### Kvalita závitových rúr – typ rúry L

Veľkosť závitú [cól]	Menovitá svetlosť [DN]	Menovitý vonkajší priemer [mm]	Min. vonkajší priemer vrátane povrchovej úpravy [mm]	Max. vonkajší priemer vrátane povrchovej úpravy [mm]	Hrúbka steny [mm]
2½	65	76,1	75,2	76,0	3,2
3	80	88,9	87,9	88,7	3,2
4	100	114,3	113,0	113,9	3,6


**Kvalita závitových rúr – typ rúry L 1**

Veľkosť závitú [cól]	Menovitá svetlosť [DN]	Menovitý vonkajší priemer [mm]	Min. vonkajší priemer vrátane povrchovej úpravy [mm]	Max. vonkajší priemer vrátane povrchovej úpravy [mm]	Hrúbka steny [mm]
2½	65	76,1	75,2	76,3	3,2
3	80	88,9	87,9	89,4	3,6
4	100	114,3	113,0	114,9	4,0

**Kvalita závitových rúr – typ rúry L 2**

Veľkosť závitú [cól]	Menovitá svetlosť [DN]	Menovitý vonkajší priemer [mm]	Min. vonkajší priemer vrátane povrchovej úpravy [mm]	Max. vonkajší priemer vrátane povrchovej úpravy [mm]	Hrúbka steny [mm]
2½	65	76,1	75,2	76,0	3,2
3	80	88,9	87,9	88,7	3,2
4	100	114,3	113,0	113,9	3,6

**Prehľad rúr – kvalita varnej rúrky**

Normy rozlišujú medzi radom rúr 1, 2 a 3. Tieto odporúčajú použiť inštaláčnejšie rúry radu 1, pretože rúry radu 2 a 3 v praxi nie sú k dispozícii alebo sú k dispozícii len v obmedzenej miere. K radu rúr 1 patria bezšvové rúry a rúry s pozdĺžnym zvarom, pozri  „Nariadenia z odseku: rúry“ na strane 6.

**Kvalita varnej rúrky – rad rúr 1**

Veľkosť závitú [Cól]	Menovitá svetlosť [DN]	Menovitý vonkajší priemer [mm]	Min. vonkajší priemer vrátane povrchovej úpravy [mm]	Max. vonkajší priemer vrátane povrchovej úpravy [mm]	Možná hrúbka stien bezšvových rúr <sup>1)</sup> [mm]	Možná hrúbka stien pozdĺžne tvarovaných rúr <sup>1)</sup> [mm]
2½	65	76,1	75,3	76,9	2,9 – 20,0	1,4 – 10,0
3	80	88,9	88,0	89,8	3,2 – 25,0	1,4 – 10,0
4	100	114,3	113,2	115,4	3,6 – 32,0	1,4 – 11,0

<sup>1)</sup> pozri  „Nariadenia z odseku: rúry“ na strane 6

## Vedenie a upevnenie potrubí

Na upevnenie rúr používajte iba objímky rúr so zvukovo-izolačnými vložkami bez obsahu chloridov.

Dodržiavajte všeobecné pravidlá upevňovacej techniky:

- Upevnené potrubia nepoužívajte ako uchytenie pre iné potrubia a konštrukčné diely.
- Nepoužívajte rúrkové háky.
- Prihliadajte na smer rozťažnosti: naplánujte pevné a klzné body.

### Odstup medzi objímkami rúr

D [mm]	Menovitá svetlosť [cól]	Odstup upevnenia objímok rúr [m] <sup>1)</sup>	Odstup upevnenia objímok rúr [m] <sup>2)</sup>
76,1	2½	5,50	4,00
88,9	3	6,00	4,00
114,3	4	6,00	4,00

<sup>1)</sup> podľa informácie výrobcu

<sup>2)</sup> podľa VdS, pozri  „Nariadenia z odseku: rúry“ na strane 6

## Dĺžková rozťažnosť


Potrubia sa pri zahrievaní rozťahujú. Tepelná rozťažnosť je závislá od materiálu. Zmeny dĺžky vedú k napnutiam v rámci inštalácie. Tieto napnutia sa musia vyrovnáť vhodnými opatreniami.

Osvedčili sa:

- pevné a klzné body
- trasy na vyrovnanie rozťažnosti (ramená ohybu)
- kompenzátory

### Koeficienty tepelnej rozťažnosti rôznych materiálov rúr

Materiál	Koeficient tepelnej rozťažnosti $\alpha$ [mm/mK]	Príklad: Dĺžková rozťažnosť pri dĺžke rúry $L = 20$ m a $\Delta\theta = 50$ K [mm]
Oceľ	0,0120	12,0

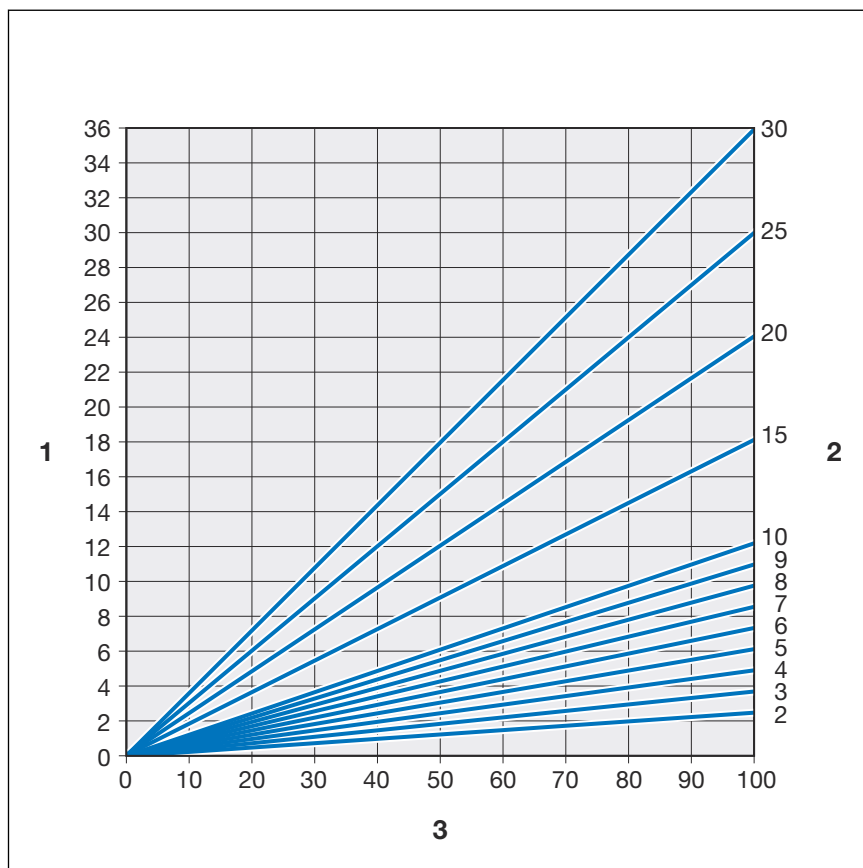


Obr. 3: dĺžková rozťažnosť ocelových rúr

- 1 - dĺžková rozťažnosť  $\rightarrow \Delta l$  [mm]
- 2 - dĺžka rúry  $\rightarrow l_0$  [m]
- 3 - teplotný rozdiel  $\rightarrow \Delta \theta$  [K]


Dĺžkovú rozťažnosť  $\Delta l$  je možné odčítať z diagramu alebo ju je možné stanoviť výpočtom pomocou nasledujúceho vzorca:

$$\Delta l = \alpha \text{ [mm/mK]} \times L \text{ [m]} \times \Delta \theta \text{ [K]}$$

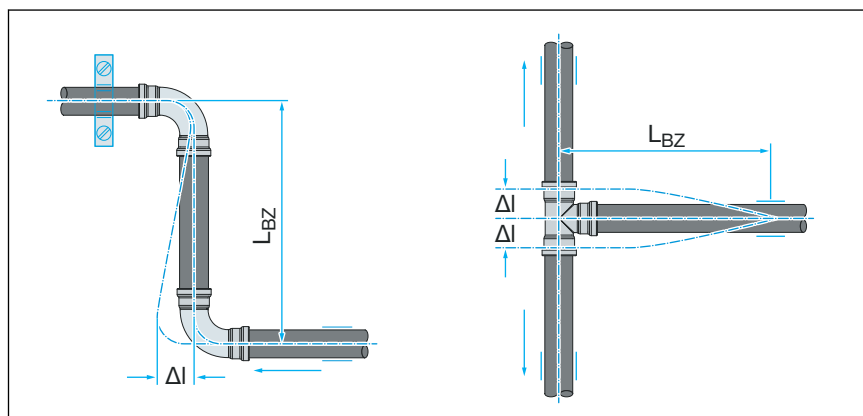


Obr. 4: rameno ohybu tvar Z a T



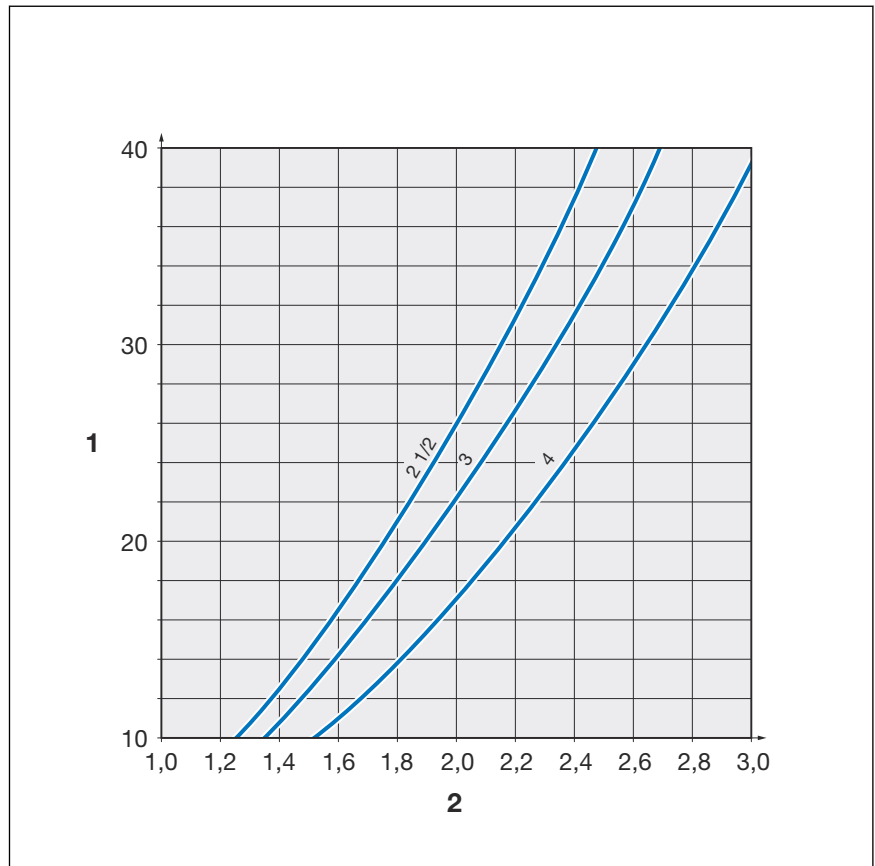


Obr. 5: rameno ohybu v tvare Z a T pre Megapress S XL 2 1/2 až 4 cóny

- 1 - rozsah dilatácie  $\rightarrow \Delta l$  [mm]  
 2 - dĺžka ramena rúry  $\rightarrow L_{BZ}$  [m]

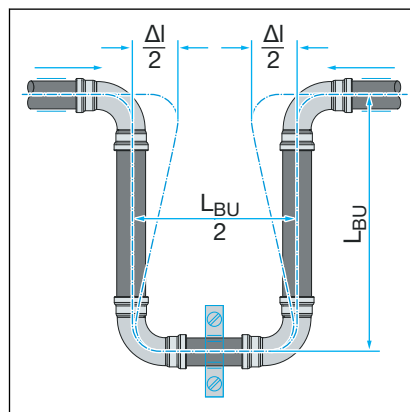


Obr. 6: rameno ohybu tvar U

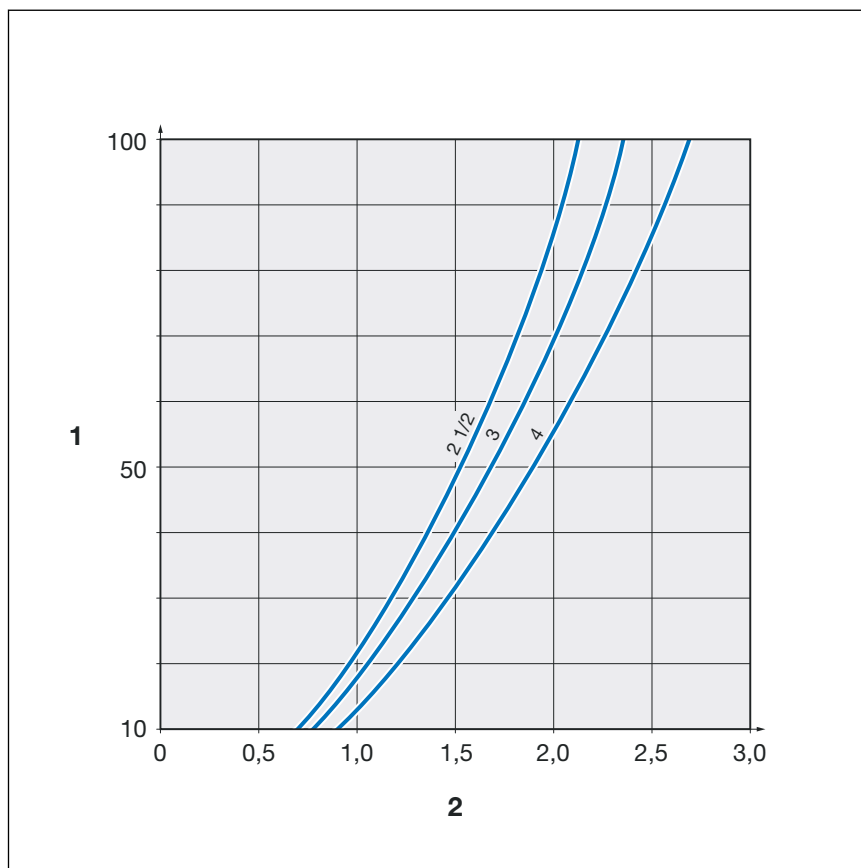

Obr. 7: rameno ohybu v tvare U pre Megapress S XL 2½ až 4 cóly

- 1 - rozsah dilatácie  $\rightarrow \Delta l$  [mm]  
 2 - dĺžka ramena rúry  $\rightarrow L_{BZ}$  [m]

### 2.3.3 Lisovacie spojky

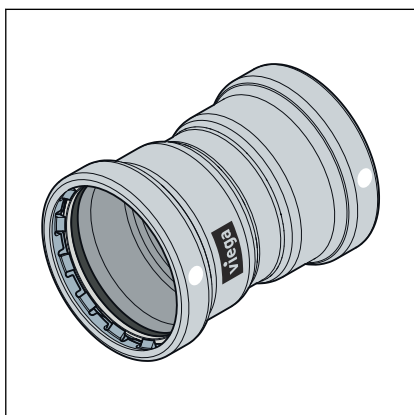


Obr. 8: lisovacie spojky Megapress S XL

lisovacie spojky Megapress S XL sú vyrobené z nelegovanej ocele (materiál 1.0308) a majú vonkajšiu zinkovo-niklovú povrchovú úpravu 3–5  $\mu\text{m}$ . V drážke lisovacej spojky sa nachádza zárezný krúžok, oddeľovací krúžok a kruhový tesniaci prvok so zväčšenou tesniacou plochou. pri lisovaní sa zárezný krúžok zareže do rúry a zabezpečí tak silové spojenie.

Pri inštalácii a neskôr pri lisovaní chráni oddeľovací krúžok tesniaci prvok pred poškodeniami zárezným krúžkom.

## SC-Contur

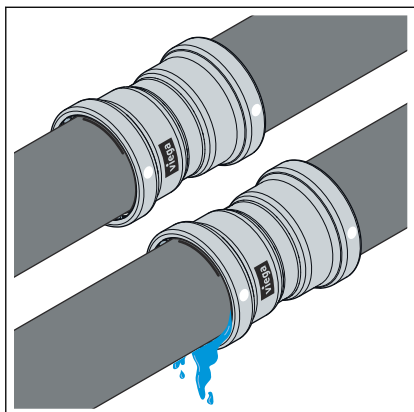


Obr. 9: SC-Contur

Viega Lisovacie spojky disponujú technikou SC-Contur. SC-Contur je bezpečnostná technika certifikovaná prostredníctvom DVGW, ktorá zabezpečuje, aby bola lisovacia spojka v nezlisovanom stave zaručene netesná. tak sa pri skúške tesnosti upozorní na nedopatrením nezlisované spojenia.

Viega zaručuje, že sa pri skúške tesnosti zviditeľnia nedopatrením nezlisované spojenia:

- pri mokrej skúške tesnosti v tlakovom rozsahu 0,1–0,65 MPa (1,0–6,5 bar)
- pri suchej skúške tesnosti v tlakovom rozsahu 22 hPa–0,3 MPa (22 mbar–3,0 bar)

### 2.3.4 Tesniace prvky

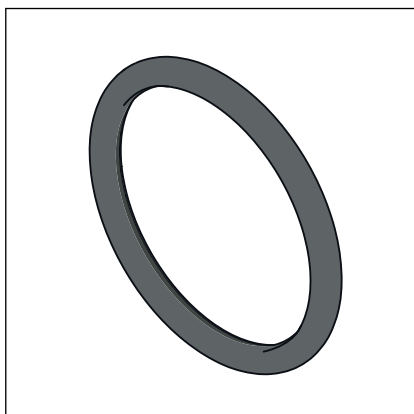

Obr. 10: kruhový tesniaci prvok FKM

Lisovacie spojky Megapress S XL sú z výroby vybavené tesniacimi prvkami FKM. Na základe zvýšenej tesniacej schopnosti sa bezpečne utesnia aj povrchy rúr s ľahkými nerovnosťami.

**Oblasť použitia tesniaceho prvku FKM**

Oblasť použitia	Vykurovanie	Solárne zariadenia	Stlačený vzduch	Technické plyny
Použitie	čerpacie teplovodné vykurovacie zariadenie	solárny okruh	všetky úseky potrubia	všetky úseky potrubia
Prevádzková teplota [T <sub>max</sub> ]	95 °C	1)	60 °C	—
Prevádzkový tlak [P <sub>max</sub> ]	—	0,6 MPa (6 bar)	1,6 MPa (16 bar)	—
Poznámky	podľa platných smerníc <sup>2)</sup> T <sub>max</sub> : 105 °C pri pripojení na vykurovacie teleso T <sub>max</sub> : 95 °C	—	<sup>3)</sup> suché	1) 3)

<sup>1)</sup> Potrebné odsúhlasiť firmou Viega.

<sup>2)</sup> pozri, ☞ „Nariadenia z odseku: tesniace prvky“ na strane 6

<sup>3)</sup> pozri tiež dokument „Oblasti použitia kovových inštaláčnych systémov“ na internetovej stránke Viega



Tesniace materiály systému lisovaných spojok podliehajú tepelnému starnutiu, ktoré je závislé od teploty média a doby prevádzky. Čím vyššia je teplota média, tým rýchlejšie postupuje tepelné starnutie tesniaceho materiálu. V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok, napr. v priemyselných systémoch rekuperácie tepla, je potrebné porovnať údaje výrobcu zariadenia s údajmi o lisovacom spojovacom systéme.

Pred použitím lisovacieho spojovacieho systému mimo uvedenu oblasť použitia alebo v prípade pochybností o správnom výbere materiálu, kontaktujte prosím spoločnosť Viega.

**2.3.5 Technické údaje**


pri inštalácii systému dodržiavajte nasledovné prevádzkové podmienky:

Prevádzková teplota [T <sub>max</sub> ]	140 °C
Prevádzkový tlak [P <sub>max</sub> ]	1,6 MPa (16 bar)

## 2.3.6 Označenia na konštrukčných dieloch

### Označenia na lisovacích spojkách

Lisovacie spojky sú označené farebným bodom. Bod označuje SC-Contur, na ktorej pri nedopatrení nedoplnenom spojení uniká škodlivé médium.

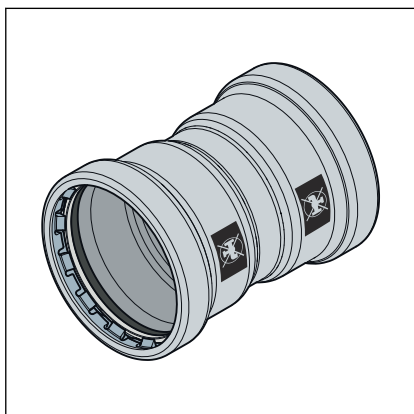


biely bod upozorňuje na to, že lisovacia spojka je vybavená FKM kruhovým tesniacim prvkom a SC-Contur.

Čierny obdĺžnik slúži ako výstraha: „Nie je vhodné pre pitnú vodu!“.

Obdĺžnik sa nachádza na nasledovných miestach:

- na lisovacom konci lisovacej spojky
- na prírupe prírubového prechodu

Obr. 11: biely bod a tlačný text „Nie je vhodné pre pitnú vodu!“

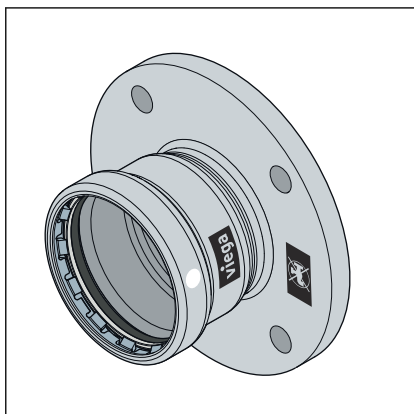

Obr. 12: biely bod a tlačný text „Nie je vhodné pre pitnú vodu!“

## 2.4 Informácie o použití

### 2.4.1 Korózia

Lisovacie spojky Megapress S XL sú chránené pred vonkajšou koróziou ich zinkovo-niklovou povrchovou úpravou, napr. pri vznikajúcej kondenzovanej vode v chladiacich zariadeniach.



Rúry je nutné vybaviť vhodnou ochranou proti korózii.

Rúry a lisovacie spojky sa musia izolovať podľa všeobecne platných technických pravidiel.

Dodržiavajte informácie výrobcu.

## 3 Manipulácia

### 3.1 Preprava

Pri preprave rúr dodržte toto:

- Rúry neťahajte cez nakladacie hrany. Povrch by sa mohol poškodiť.
- Rúry pri preprave zaistite. V dôsledku zošmyknutia by sa mohli rúry zohnúť.
- Nepoškodte ochranné krytky na koncoch rúr a odstráňte ich až bezprostredne pred montážou. Poškodené konce rúr sa už nesmú zlisovať.



Doplňujúco dodržiavajte aj údaje výrobcu rúr.

### 3.2 Skladovanie

Pri skladovaní dodržiavajte požiadavky platných smerníc, pozri  
☞ „Nariadenia z odseku: skladovanie“ na strane 6:

- Komponenty skladujte v čistote a v suchu.
- Komponenty neskladujte priamo na zemi.
- Rôzne veľkosti rúr skladujte podľa možnosti oddelene.  
Ak nie je možné oddelené skladovanie, skladujte malé veľkosti na veľkých veľkostiach.
- Rúry rôznych materiálov skladujte oddelene, aby sa zabránilo korózii následkom kontaktu.



Doplňujúco dodržiavajte aj údaje výrobcu rúr.

### 3.3 Informácie o montáži

#### 3.3.1 Pokyny pre montáž

V dôsledku prepravy a skladovania sa prípadne mohli poškodiť komponenty systému.

- Používajte iba neporušené originálne diely.
- Poškodené diely vymeňte – neopravujte ich.
- Produkt skladujte na suchom a čistom mieste.
- Skontrolujte vhodnú kvalitu povrchu inštaláčnych rúr a min. / max. vonkajší priemer.

- Na vyrazenom označení rúry sa nesmie lisovať.
- Rúry a lisovacie spojky je nutné zaizolovať podľa všeobecne platných technických pravidiel.

### Hasiace zariadenia a samočinné sprchové hasiace zariadenia

Dodržte nasledovné požiadavky:

- platné smernice, pozri ☞ „Nariadenia z odseku: montážne upozornenia“ na strane 6
- dodržiavanie údajov uvedených v nasledovnej tabuľke



Pre VdS-konformné samočinné sprchové hasiace zariadenia sú prípustné výhradne čierne, pozinkované oceľové rúry alebo oceľové rúry s práškovou povrchovou úpravou podľa zadaní potvrdenia VdS.

### Prípustné tlaky, menovité svetlosti a podmienky použitia

Prípustný tlak	DN65: 1,6 MPa (16 bar) DN80: 1,25 MPa (12,5 bar) DN100: 1,0 MPa (10 bar)
Menovité svetlosti	D 2½–4
Oblasť použitia (potrubná sieť)	Mokrú sprchové hasiace zariadenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ potrubná sieť za stanicou ventilov alarmu</li> </ul> Suché sprchové hasiace zariadenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ potrubná sieť za stanicou ventilov alarmu</li> </ul>
Odstupy uchytenia	1)
Prísada požiarnej vody	zásadne neprípustná; výnimka iba po povolení výrobcu a predchádzajúcom dohovore s VdS

1) pozri ☞ „Nariadenia z odseku: montážne upozornenia“ na strane 6

### Hrúbky stien rúr

DN [cól]	Minimálna hrúbka steny rúry [mm] <sup>1)</sup>	Maximálna hrúbka steny rúry [mm] <sup>1)</sup>
D 2½ (DN 65)	2,6	4,5
D 3 (DN 80)	2,9	5,0
D 4 (DN 100)	3,2	5,4

1) podľa VdS, pozri ☞ „Nariadenia z odseku: montážne upozornenia“ na strane 6

S Megapress S XL sa pokrývajú nasledujúce triedy nebezpečenstva požiaru:

- trieda nebezpečenstva požiaru LH (malé nebezpečenstvo požiaru)
- trieda nebezpečenstva požiaru OH 1–4 (stredné nebezpečenstvo požiaru)
- trieda nebezpečenstva požiaru HHP 1–4 (vysoké nebezpečenstvo požiaru, riziká pri výrobe)
- trieda nebezpečenstva požiaru HHS 1–4 (vysoké nebezpečenstvo požiaru, riziká v skladoch)

Pozri ↗ „Nariadenia z odseku: montážne upozornenia“ na strane 6.




## Príprava rúr

Na vytvorenie lisovacích spojov sa bez ďalšej úpravy hodia nasledujúce povrchy rúr, keď sú bez znečistení, hladké, pevné, rovné a nepoškodené:




### UPOZORNENIE!


Vždy skontrolujte kvalitu povrchu rúr na celej ploche rúr. Pri pevne nainštalovaných rúrach odporúča spoločnosť Viega napr. použitie zrkadla, aby bolo možné skontrolovať kvalitu povrchu na celej ploche rúr.

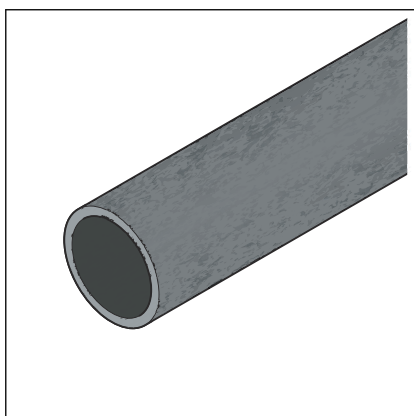

čierne rúry bez povrchovej úpravy

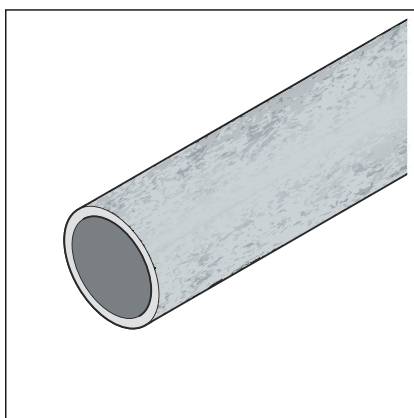


pozinkované rúry, pozinkovanie vid' ↗ *Kapitola 2.1 „Normy a nariadenia“ na strane 5*, (maximálny vonkajší priemer podľa ↗ *Kapitola 2.3.2 „Rúry“ na strane 9*)

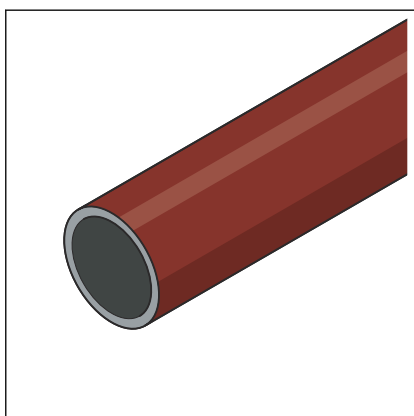


priemyselne lakované rúry alebo rúry s práškovou povrchovou úpravou (maximálny vonkajší priemer podľa ↗ *Kapitola 2.3.2 „Rúry“ na strane 9*)

Povrchy rúr sa musia upraviť v oblasti lisovacieho spoja, keď vykazujú nasledujúce vlastnosti:

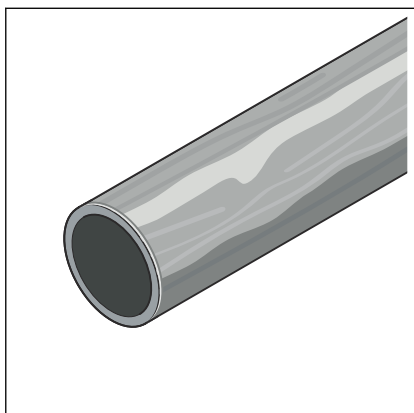


nerovnomerne ručne nanosené vrstvy laku

Prekročenie maximálneho vonkajšieho priemeru v dôsledku nanosennej povrchovej úpravy ↪ Kapitola 2.3.2 „Rúry“ na strane 9

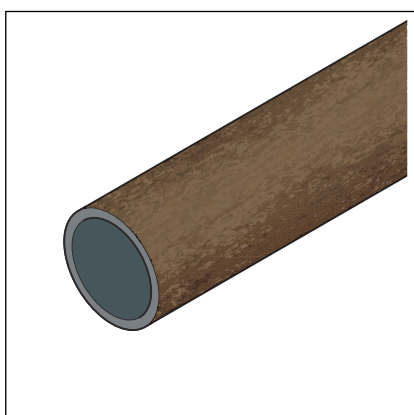

Vyvýšenia, poškodenia, ryhy, korózia alebo voľné príľnutia

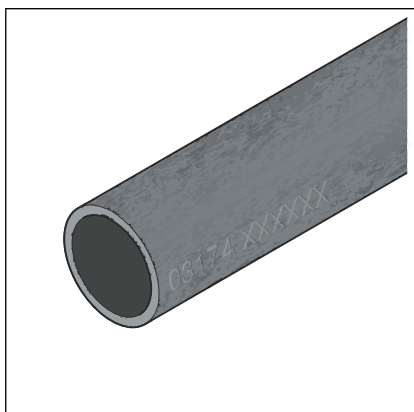


**UPOZORNENIE!**  
**Netesný lisovací spoj**


Zlisovania na častiach s vyrazeným označením rúry môžu viesť k netesnostiam.

- Nelisujte na častiach s vyrazeným označením rúry.


Vhodnými nástrojmi na spracovanie sú napr.:

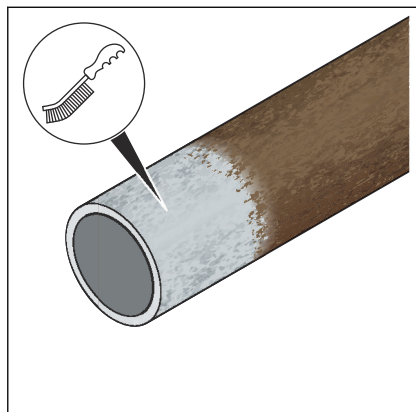

► drôtená kefa

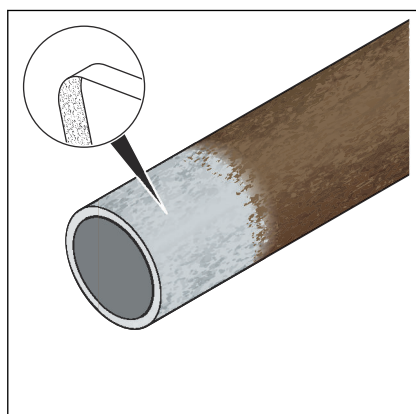

► Čistiace rúno alebo brúsny papier (zrno > 80)

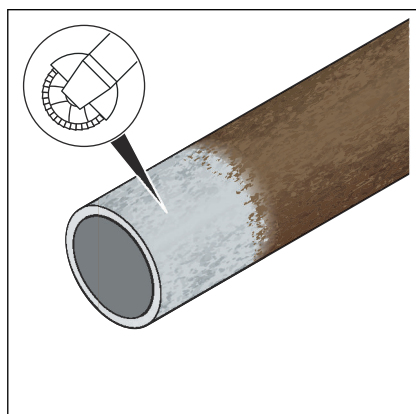


► rozbrusovačka s vejárovitým kotúčom

Po úprave by mala kvalita povrchu rúry zodpovedať nasledujúcemu obrázku:



### UPOZORNENIE!

Vždy skontrolujte kvalitu povrchu rúr na celej ploche rúr. Pri pevne nainštalovaných rúrach odporúča spoločnosť Viega napr. použitie zrkadla, aby bolo možné skontrolovať kvalitu povrchu na celej ploche rúr.

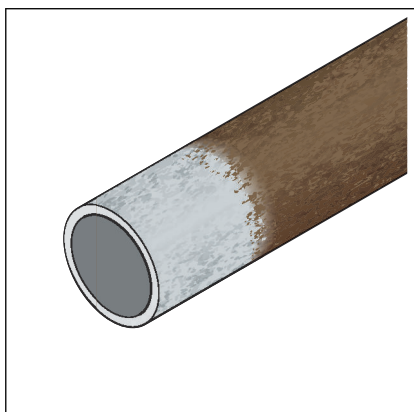

Minimálny vonkajší priemer inštalačnej rúry nesmie byť menší, pozri ☞ *Kapitola 2.3.2 „Rúry“ na strane 9.*

V zariadeniach, pri ktorých je potrebná úplná ochrana proti korózii (napr. chladiace zariadenia), opatríte predtým opracované a po zlisovaní ešte voľne ležiace plochy rúr dodatočne vhodnou ochranou proti korózii.

## 3.3.2 Vyrovnávanie potenciálov



### NEBEZPEČENSTVO!

#### Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Zásah elektrickým prúdom môže viesť k popáleninám a k ťažkým poraneniam až k smrti.

Pretože sú všetky kovové potrubné systémy elektricky vodivé, môže neopatrný kontakt s dielom pod sieťovým napätím viesť k tomu, že sa celý potrubný systém a pripojené kovové komponenty (napr. vykurovacie telesá) dostanú pod napätie.

- Práce na elektrickom vedení dajte urobiť iba elektroinštalatérom.
- Kovové potrubné systémy vždy prepojte do systému na vyrovnávanie potenciálov.




Zhotoviteľ elektrického zariadenia je zodpovedný za skontrolovanie príp. zabezpečenie vyrovnania potenciálov.

## 3.3.3 Potreba miesta a odstupy

Minimálny odstup od zvarových spojov a miest ohybu musí byť 3 x D, avšak minimálne 100 mm.


### Lisovanie medzi potrubiami

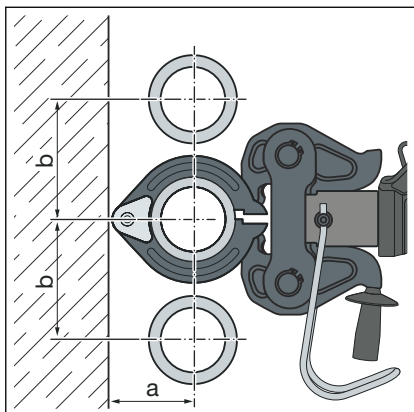

#### Potreba miesta – lisovacie prstence D 2½–4

D	2½	3	4
a [mm]	115	120	135
b [mm]	150	170	210


### Lisovanie medzi rúrou a stenou

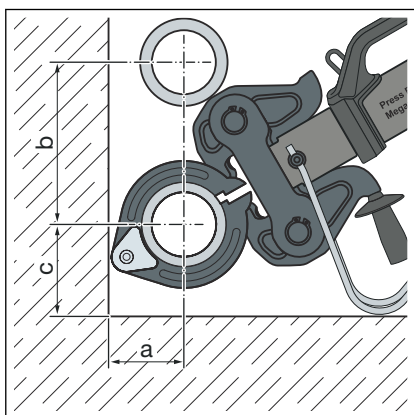

#### Potreba miesta – lisovacie prstence D 2½–4

D	2½	3	4
a [mm]	115	120	135
b [mm]	150	170	210
c [mm]	100	120	140

### Odstup od steny

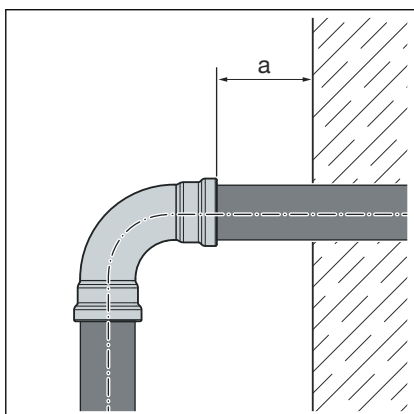

#### Minimálny odstup pri lisovacích prstencoch D 2½–4

Lisovací nástroj	a <sub>min</sub> [mm]
Typ 2 (PT2)	20
Typ PT3-EH	
Pressgun 4E / 4B	
Pressgun 5	
Pressgun 6/6 B	


### Odstup medzi zlisovaniami



#### UPOZORNENIE!

#### Netesné lisovacie spojky kvôli príliš krátkym rúram!

Keď sa musia dve lisovacie spojky nasadiť k sebe na jednu rúru bez odstupu, nesmie byť rúra príliš krátka. Keď sa rúra pri zalisovaní nezasunie až na určenú hĺbku zasunutia v lisovacej spojke, môže sa spojenie stať netesným.

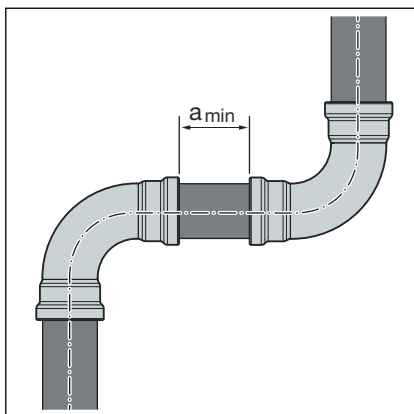
**Minimálny odstup pri lisovacích prstencoch D 2½–4**

D [cól]	a <sub>min</sub> [mm]
2½	15
3	
4	

**Rozmery Z**

Rozmerové údaje Z nájdete na príslušnej strane výrobku v online katalógu.

**3.3.4 Potrebne náradie**

**UPOZORNENIE!**


Lisovacie spojky Megapress S XL sa smú lisovať iba s lisovacími prstencami Megapress XL. Lisovacie prstence a lisovacie reťaze kovových systémov lisovaných spojok Viega Profipress XL, Sanpress XL, Sanpress Inox XL a Prestabo XL sa nesmú používať.

**Možnosti kombinácie lisovacích nástrojov a lisovacích čeľustí**

Lisovacie nástroje	Lisovacie čeľuste	Lisovacie prstence	Súprava
typ 2 (PT2) PT3 EH/AH Pressgun 4E / 4B Pressgun 5 Pressgun 6/6 B/6 Plus	DN10 až DN25 model 4299.9	DN15 model 4296.1, s čeľusťou s kĺbovým ťahom Z1, model 2296.2  DN32 až DN50 model 4296.1, s čeľusťou s kĺbovým ťahom Z2, model 2296.2	Lisovacie čeľuste DN15 až DN25, lisovacie prstence DN32 až DN50, čeľuste s kĺbovým ťahom Z2, model 4299.61
Typ 2 (PT2) PT3 EH Pressgun 4E / 4B Pressgun 5 Pressgun 6 Plus	—	DN65 až DN100 model 4296.1XL, s nástrojom Pre- ssgun-Press Booster model 4296.4XL	Lisovací prstenec DN65 a nástroj Pressgun-Press Booster, model 4296.2XL  Lisovacie prstence DN80 a DN100 model 4296.5XL
Picco Pressgun Picco Pressgun Picco 6/6 Plus	DN10 a DN15 model 4284.9	DN15 model 4296.1, s čeľusťou s kĺbovým ťahom P1, model 2496.1	—

Na vytvorenie lisovaného spoja je potrebné nasledujúce náradie:

- odrezávač rúr alebo píla na kov s jemnými zubami alebo rozbrusovačka alebo skracovacia píla s pomalou rýchlosťou rezania
- odhrotovač alebo polkruhový pilník a farebná ceruzka na označenie
- lisovací nástroj s konštantnou lisovacou silou
- lisovací prstenec (D2½–4), nástroj Pressgun-Press Booster s pevnou čelúšťou s kĺbovým ťahom, vhodný pre priemer rúr a s vhodným profilom

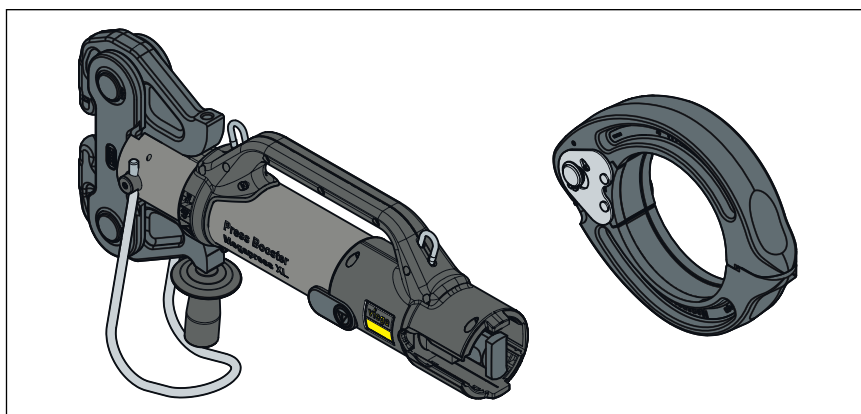

Obr. 13: nástroj Pressgun-Press Booster, lisovací prstenec Megapress XL



### Spoločnosť Viega odporúča používať pri zlisovaní systémové náradie Viega.

Systémové lisovacie nástroje Viega boli špeciálne vyvinuté a prispôbené na spracovanie systémov lisovaných spojok Viega.

## 3.4 Montáž

### Prípustná výmena tesniacich prvkov




### UPOZORNENIE!

Tesniace prvky v lisovacích spojkách sú so svojimi špeciálnymi vlastnosťami materiálov prispôbené príslušným médiám, resp. oblastiam použitia potrubných systémov a v prípade regulácie certifikované iba pre ne.

Výmena tesniaceho prvku je v zásade prípustná. Tesniaci prvok sa musí vymeniť za náhradný diel odpovedajúci určenému účelu použitia ☞ *Kapitola 2.3.4 „Tesniace prvky“ na strane 15*. Použitie iných tesniacich prvkov nie je prípustné.


Keď je kruhový tesniaci prvok v lisovacej spojke zjavne poškodený, je ho nutné vymeniť za kruhový tesniaci prvok Viega z rovnakého materiálu.

### 3.4.1 Výmena tesniaceho prvku

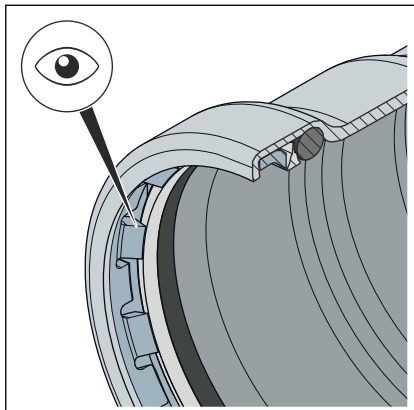


Obr. 14: zárezný krúžok

#### Odstránenie tesniaceho prvku

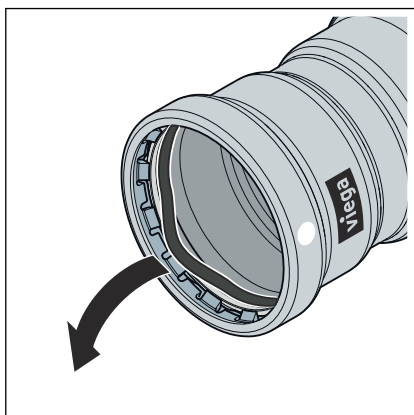

#### Nasadenie tesniaceho prvku

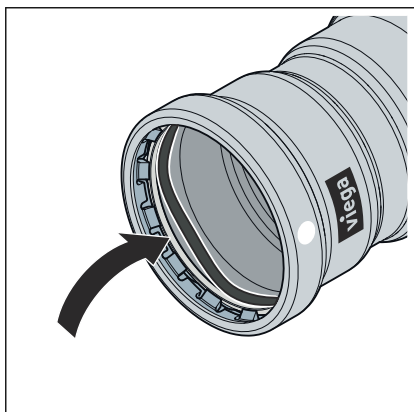

#### **POZOR!** **Nebezpečenstvo poranenia na ostrých hranách**

Nad tesniacim prvkom sa nachádza zárezný krúžok s ostrými hranami (pozri šípku). Pri výmene tesniaceho prvku hrozí nebezpečenstvo rezných poranení.

- Holými rukami nesiahajte do lisovacej spojky.




Pri odstraňovaní tesniaceho prvku nepoužívajte špicaté predmety ani predmety s ostrými hranami, ktoré môžu poškodiť tesniaci prvok alebo drážku.

- Tesniaci prvok odstráňte z drážky. Postupujte opatrne, aby sa nepoškodilo sedlo tesniaceho prvku.

- Do drážky vložte nový, nepoškodený tesniaci prvok, model 4286XL. Dbajte pritom na to, aby sa tesniaci prvok nepoškodil zárezným krúžkom.
- Zabezpečte, aby sa tesniaci prvok nachádzal úplne v drážke.



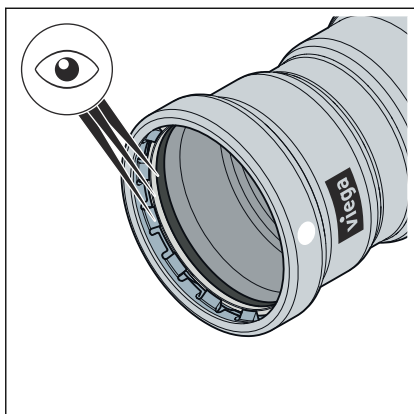

- V lisovacej spojke sa nachádza správny tesniaci prvok.  
FKM = čierna matná
- Tesniaci prvok, oddeľovací krúžok a zárezný krúžok sú nepoškodené.
- Tesniaci prvok, oddeľovací krúžok a zárezný krúžok sa nachádzajú celé v drážke.

### 3.4.2 Odrezanie rúr



#### UPOZORNENIE!


#### Netesné lisovacie spojky v dôsledku poškodeného materiálu!

V dôsledku poškodených rúr alebo tesniacich prvkov môžu vzniknúť netesnosti lisovacích spojov.

Dodržiavajte nasledujúce upozornenia, aby sa zabránilo poškodeniam na rúrach a tesniacich prvkoch:

- Na odrezávanie nepoužívajte rezacie horáky.
- Nepoužívajte tuky a oleje (napr. rezací olej).

Pre informácie o nástrojoch pozri aj [Kapitola 3.3.4 „Potrebné náradie“](#) na strane 26.

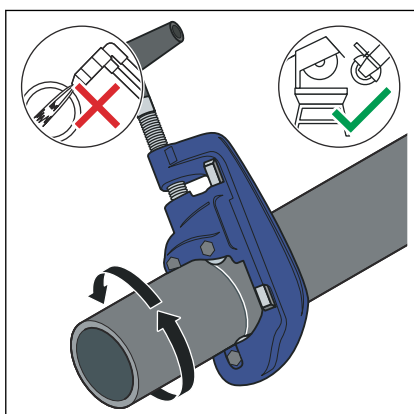

- Rúru prerežte čo najpresnejšie pod pravým uhlom pomocou odrezávača rúr, uhlovej brúsky alebo píly na kov s jemnými zubami, aby ste získali úplnú a rovnomernú hĺbku zasunutia rúry. Nepoužívajte rezací horák.

Zabráňte ryhám na povrchu rúry.

### 3.4.3 Odhrotovanie rúr

Konce rúr sa musia po skrátaní zvnútra a vonku starostlivo odhrotovať.


Odhrotovaním sa zabráni tomu, aby sa poškodil tesniaci prvok alebo zasekla lisovaná spojka pri montáži. Viega odporúča použiť odhrotovač.

- D2½, 3 (model 2292.4XL)
- D4 (polkruhový pilník)




**UPOZORNENIE!**  
**Poškodenie spôsobené nesprávnym nástrojom!**


Na odhrotovanie nepoužívajte brúsne kotúče ani podobné nástroje. Rúry sa tým môžu poškodiť.

 Odkaz na video:

*Odhrotovanie rúr*

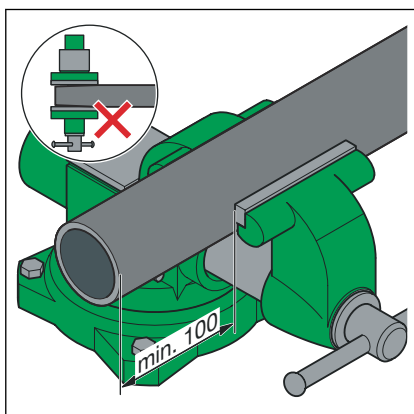


- Rúru upnite do zveráka.
- Pri upínaní dodržte minimálne 100 mm odstup (a) od konca rúry. Konce rúry sa nesmú ohnúť ani poškodiť.

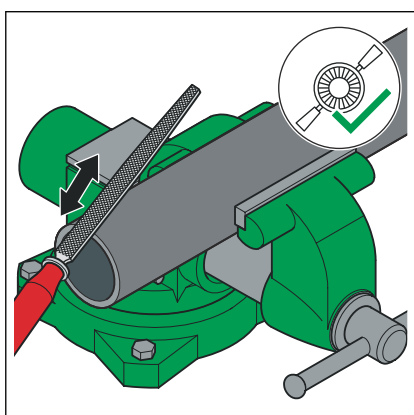


- Rúru odhrotujte zvnútra a zvonku.


### 3.4.4 Zlisovanie spojenia

 Odkaz na video:

*Zlisovanie spojenia*

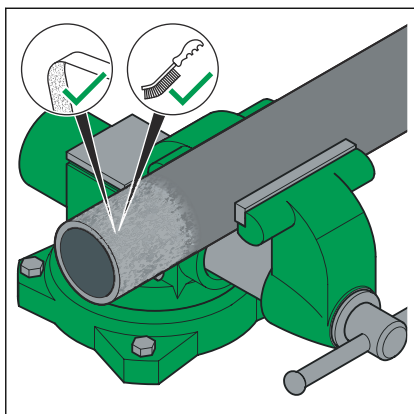


- Pomocou drôtovej kefy, čistiaceho rúna alebo brúsneho papiera odstráňte voľné častice nečistoty a hrdze v oblasti lisovania.

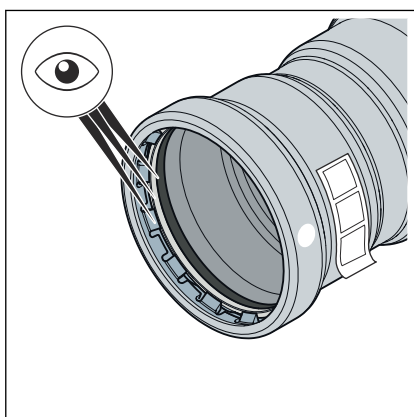


Predpoklady:

- Koniec rúry nie je ohnutý ani poškodený.
- Rúra je odhrotovaná.
- V lisovacej spojke sa nachádza správny tesniaci prvok.  
FKM = čierna matná
- Tesniaci prvok, oddeľovací krúžok a zárezný krúžok sú nepoškodené.
- Tesniaci prvok, oddeľovací krúžok a zárezný krúžok sa nachádzajú celé v drážke.

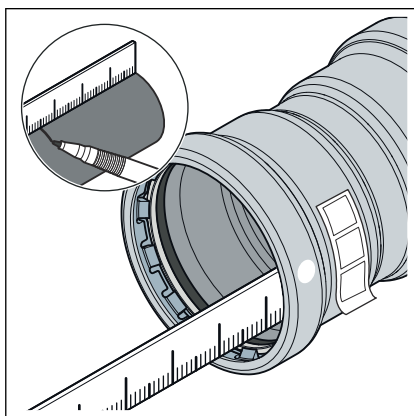


- Zmerajte a označte hĺbku zasunutia.

D [cól]	Hĺbka zasunutia [mm]
2 ½	46
3	59
4	80

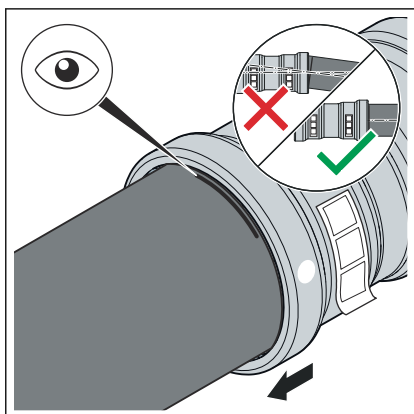


- Lisovaciu spojku nasuňte na rúru až po označenú hĺbku zasunutia. Nevzpriečte lisovaciu spojku.

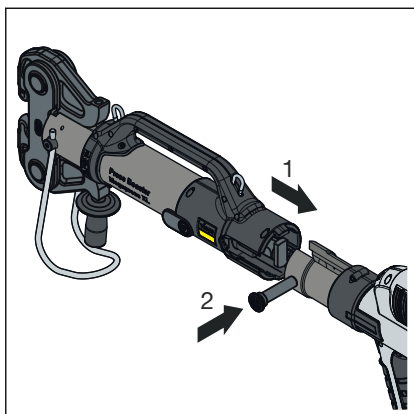


- Nástavec Press Booster Pressgun nasadíte do lisovacieho nástroja a upevňovací čap zasúvajte až po zaistenie.

**INFO! Dodržiavajte návod lisovacieho nástroja.**

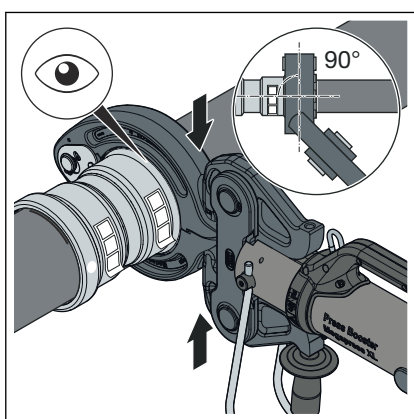


- Lisovací prstenec XL nasadíte na lisovaciu spojku. Dbajte na správne nasadenie lisovacieho prstenca.
- Čelusť s kĺbovým ťahom nástavca Press Booster Pressgun nasadíte do uchytení lisovacieho prstenca.
- **Vykonajte dva procesy lisovania.**  
V prípade potreby vykonajte vratný zdvih.
- Otvorte čelusť s kĺbovým ťahom a odstráňte lisovací prstenec.

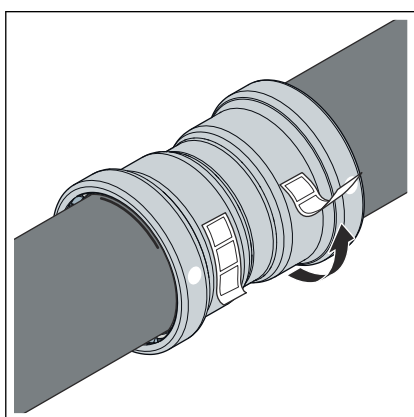

- Odstráňte kontrolnú nálepku.  
□ Spojenie je označené ako zlisované.

### 3.4.5 Prírubové prechody

V zobrazenom lisovacom spojovacom systéme sú možné prírubové spoje v rozmeroch 2½ až 4 palce.

Montáž prírubových prechodov smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Personál môže byť kvalifikovaný pre montáž prírubových prechodov napr. v zmysle platných smerníc, vid'  „Nariadenia z odseku: Vyhotovenie prírubového prechodu“ na strane 7.


- Ako postačujúci dôkaz platí príslušný odsek o vyškolení ohľadom odbornej montáže prírubových prechodov v rámci profesného vzdelania (pracovného/odborného personálu) s kvalifikovaným ukončením ako aj úspešné pravidelné používanie.
- Ostatným pracovníkom, ktorí nedisponujú príslušným špeciálnym odborným vzdelaním (napr. prevádzkový personál), ktorí montujú prírubové prechody, je nutné odovzdať príslušné odborné znalosti (teoretické a praktické) na školeniach, pričom je potrebné to zadokumentovať.

## Podložky

Výhody pri použití tvrdených podložiek sú nasledovné:

- Definovaná trecia plocha pri montáži.
- Definovaná drsnosť pri výpočte a tým zníženie rozsahu ťahovacieho momentu, čím je možné dosiahnuť pri výpočte väčšiu silu šesťhranných skrutiek.


## Druhy prírub

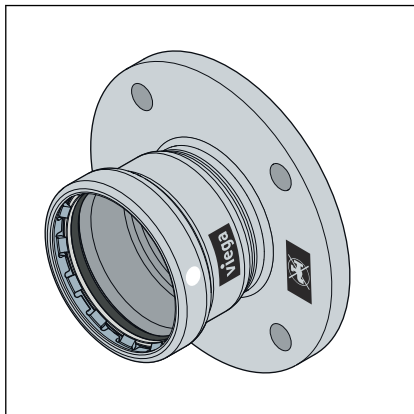

Obr. 15: Pevná príruha 4259.1XL

### Pevná príruha

- oceľ 1.0308 s vonkajšou galvanickou zinkovo-niklovou povrchovou úpravou
- lisovaná prípojka Megapress S XL
- model 4259.1XL PN 6: 2½, 3 a 4 palce
- model 4259XL PN 10/16: 2½, 3 a 4 palce
- model 4259.6XL PN 25/40: 2½, 3 a 4 palce

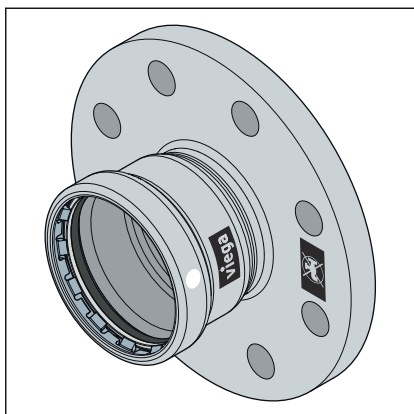


Obr. 16: Pevná prírubu 4259XL / 4259.6XL

### Vyhotovenie prírubového prechodu




Vždy vytvorte najskôr prírubový prechod a až potom lisovaný spoj.

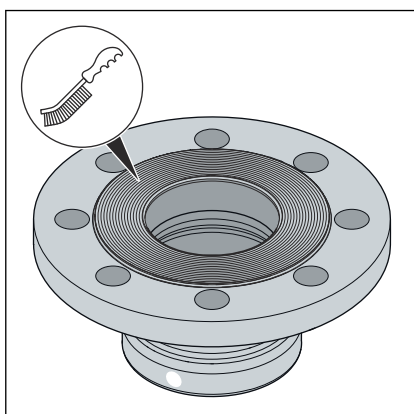


- Pred montážou úplne odstráňte prípadné dočasné povrchové úpravy na tesniacich plochách príruby, na tento účel použite čistiaci prostriedok a vhodnú drôtenú kefu.

**UPOZORNENIE!** Pri výmene tesnení dbajte na to, aby ste úplne odstránili staré tesnenie z tesniacej plochy príruby bez toho, aby došlo k poškodeniu tesniacej plochy príruby.

- Dbajte na to, aby boli tesniace plochy príruby čisté, nepoškodené a rovné. Predovšetkým sa nesmú vyskytovať radiálne prebiehajúce poškodenia povrchu, napr. ryhy alebo miesta po úderoch.

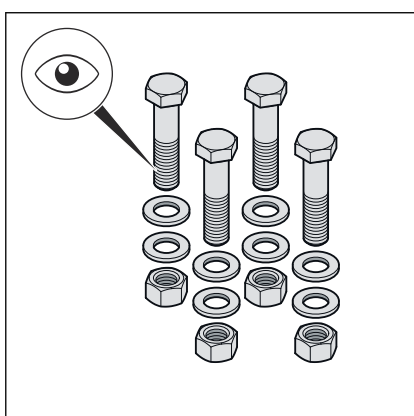


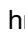- Šesťhranné skrutky, matice a podložky musia byť čisté a nepoškodené. Takisto musia spĺňať predpisy o minimálnej dĺžke šesťhrannej skrutky a triedy pevnosti, pozri  „Požadované ťahovacie momenty“ na strane 37.

- Šesťhranné skrutky a matice musia byť čisté a nepoškodené.

**INFO!** Spoločnosť Viega odporúča použiť montážnu súpravu, model 2259.7, pozostávajúcu zo šesťhranných skrutiek, matic a podložiek.


- V prípade potreby vymeňte počas demontáže vymontované šesťhranné skrutky, matice a podložky.

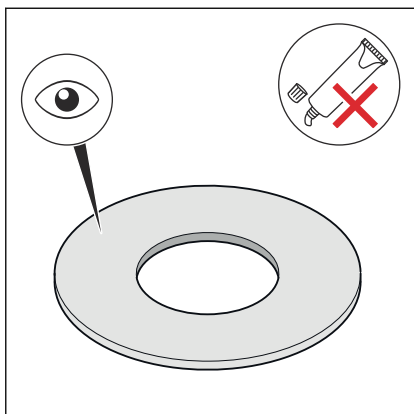

- Tesnenie musí byť čisté, nepoškodené a suché. Na tesnenia nepoužívajte adhézne prostriedky ani montážne pasty.

**INFO! Spoločnosť Viega odporúča použiť tesnenie modelu 2259.9 z AFM 34/2.**

- Použité tesnenia opätovne nepoužívajte.
- Nepoužívajte zalomené tesnenia, pretože predstavujú bezpečnostné riziko.
- Uistite sa, že tesnenia nie sú chybné ani poškodené a obsahujú informácie od výrobcu.

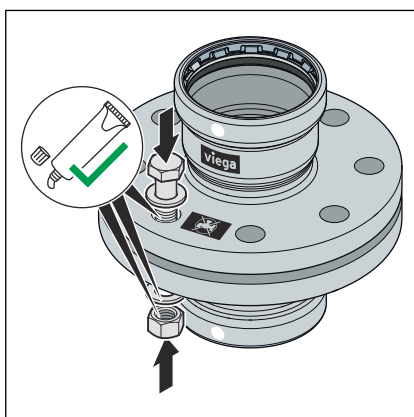


- Vhodným mazivom premažte nasledovné prvky príruby:

- závit šesťhranej skrutky
- podložku
- uloženie matice

**UPOZORNENIE! Dodržiavajte informácie od výrobcu týkajúce sa oblasti použitia a teplotného rozsahu mazacieho prostriedku.**


### Montáž a vycentrovanie tesniaceho prvku

Predpokladom správnej montáže prírubových prechodov sú paralelne lícujúce listy príruby bez posunu stredov, ktoré umožňujú montáž tesniaceho prvku v správnej polohe bez toho, aby došlo k jeho poškodeniu.


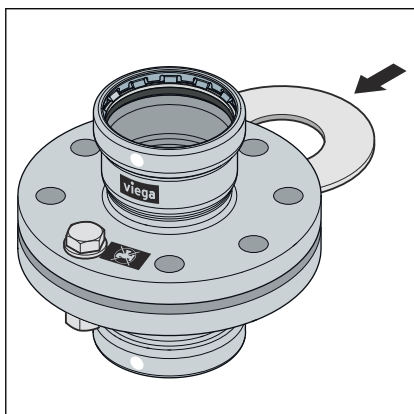


- Tesniace plochy je nutné roztiahnuť tak, aby bolo možné vložiť tesnenie bez použitia sily a jeho poškodenia.

Rozovretie (neparalelnosť tesniacich plôch) pred zatahnutím šesťhraných skrutiek je nevýznamné, pokiaľ sa neprekračuje jeho povolený rozsah.

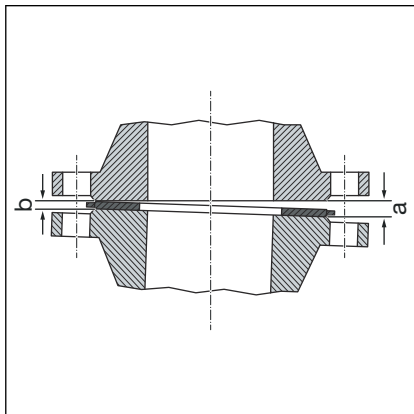

### Postup zatahovania šesťhranných skrutiek

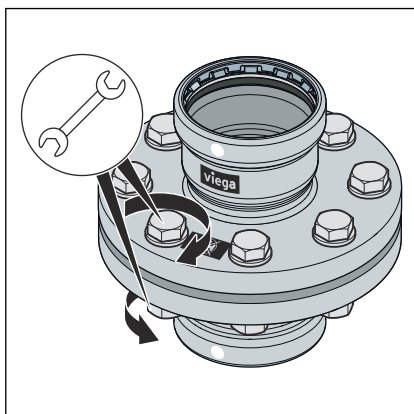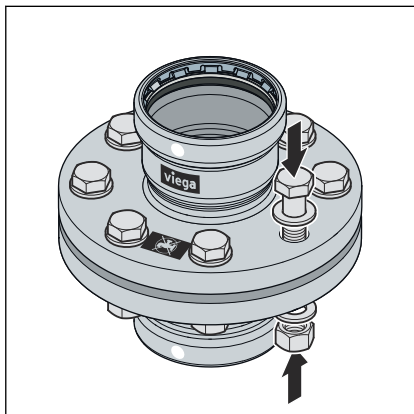

DN	Prípustné rozovretie a–b [mm]
15 – 25	0,4
32 – 50	0,6



- Napravte rozovretie zo strany, ktorá sa rozoviera (a).
- V prípade pochybností pokusne pritiahnite prírubu zatahnutím šesťhranných skrutiek bez toho, aby ste vložili tesnenie, aby ste dosiahli paralelnosť a odstup tesniacich plôch cca. 10 % menovitého ťahovacieho momentu.
  - ⊞ Rozovretie nie je prípustné vtedy, keď nie je možné dosiahnuť polohu príruby bez veľkého vynaloženia sily.

- Poradie, v akom sa zatahujú šesťhranné skrutky a matice, má podstatný vplyv na rozdelenie sily pôsobiacej na tesnenie (plošný prítlak). Pri nesprávnom zatahnutí vzniká príliš vysoký rozptyl predpínacích síl a môže dôjsť k nedostatočnému plošnému prítlaku resp. až k netesnosti.
- Po zatahnutí matic majú presahovať dve, ale nie viac než päť otočiek závitov na konci šesťhranných skrutiek.
- Šesťhranné skrutky vopred namontujte rukou, pričom dbajte na nasledovné:
  - Šesťhranné skrutky namontujte tak, aby všetky hlavy šesťhranných skrutiek boli umiestnené na jednej strane príruby.
  - V prípade prírub inštalovaných v horizontálnej rovine prestrčte šesťhranné skrutky zhora.
  - Šesťhranné skrutky, ktoré sa skrutkujú ťažko, vymeňte za skrutky s ľahkým chodom.

- Je možné použiť viacero zatahovacích náradí súčasne.



### Poradie utiahnutia

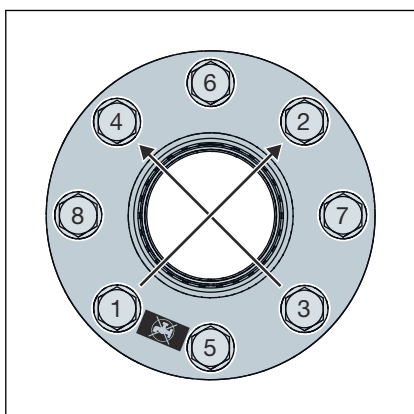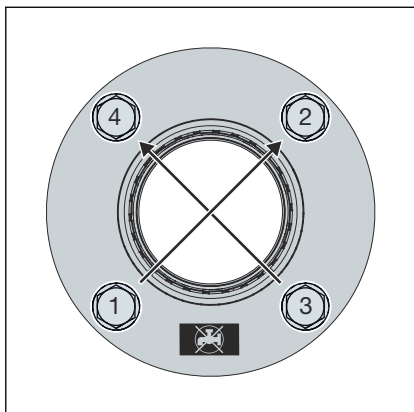


- Všetky šesťhranné skrutky zatahnite do križa na 30 % požadovaného uťahovacieho momentu.
- Všetky šesťhranné skrutky zatahnite na 60 % požadovaného uťahovacieho momentu ako v kroku 1.
- Všetky šesťhranné skrutky zatahnite na 100 % požadovaného uťahovacieho momentu ako v kroku 1.
- Všetky šesťhranné skrutky, jednu za druhou, ešte raz dotiahnite na požadovaný uťahovací moment. Tento postup opakujte dovtedy, kým sa pri zatahnutí na požadovaný uťahovací moment už nebudú dať otáčať matice.

### Požadované uťahovacie momenty

#### Uťahovacie momenty prírubových prechodov Megapress S XL PN 6

Model	DN	Číslo výrobku	Závit	Min. potrebný uťahovací moment [Nm]	Max. dovolený uťahovací moment [Nm]	Dĺžka šesťhrannej skrutky [mm]	Trieda pevnosti
4259.1XL	65*	751 890 <sup>1</sup>	M12	36	82	50	8.8
	80	751 906 <sup>2</sup>	M16	145	202	60	
	100	751 913 <sup>2</sup>		165	202		

Údaje na splnenie požiadaviek triedy tesnosti L0,01 (TA Luft) boli vypočítané podľa platnej normy a platia výlučne pri použití výrobkov Viega, pozri tiež  „Nariadenia z odseku: Vyhotovenie prírubového prechodu“ na strane 7.


\*Dodatočné zaťaženie zredukované na 4-násobok vnútornej tlakovej sily.

<sup>1</sup> Na použitie s montážnou súpravou, číslo výrobku 651251

<sup>2</sup> Na použitie s montážnou súpravou, číslo výrobku 651268

**Uťahovacie momenty prírubových prechodov Megapress S XL PN 10/16**


Model	DN	Číslo výrobku	Závit	Min. potrebný uťahovací moment [Nm]	Max. dovolený uťahovací moment [Nm]	Dĺžka šesťhrannej skrutky [mm]	Trieda pevnosti
4259XL	65	751 869 <sup>1</sup>	M16	124	141	70	8.8
	80	751 876 <sup>1</sup>		138	166		
	100	751 863 <sup>1</sup>		160	163		

Údaje na splnenie požiadaviek triedy tesnosti L0,01 (TA Luft) boli vypočítané podľa platnej normy a platia výlučne pri použití výrobkov Viega, pozri tiež  „Nariadenia z odseku: Vyhodenie prírubového prechodu“ na strane 7.

<sup>1</sup> Na použitie s montážnou súpravou, číslo výrobku 494087

**Uťahovacie momenty prírubových prechodov Megapress S XL PN 25/40**

Model	DN	Číslo výrobku	Závit	Min. potrebný uťahovací moment [Nm]	Max. dovolený uťahovací moment [Nm]	Dĺžka šesťhrannej skrutky [mm]	Trieda pevnosti
4259.6XL	65	770 921 <sup>1</sup>	M16	89	181	70	8.8
	80	770 938 <sup>1</sup>		89	205		
	100	770 945	M20	207	252		

Údaje na splnenie požiadaviek triedy tesnosti L0,01 (TA Luft) boli vypočítané podľa platnej normy a platia výlučne pri použití výrobkov Viega, pozri tiež  „Nariadenia z odseku: Vyhodenie prírubového prechodu“ na strane 7.


<sup>1</sup> Na použitie s montážnou súpravou, číslo výrobku 494087

## Uvolnenie prírubového prechodu

Pred začiatkom demontáže existujúceho prírubového prechodu si v prípade potreby vyžiadajte schválenie a povolenie k práci od kompetentného podniku, pričom dbajte na nasledovné:

- Úsek zariadenia musí byť bez tlaku a kompletne vypláchnutý.
- Zabudované alebo primontované diely, ktoré nedržia samostatne, zaistíte pred uvoľnením prírubového prechodu. Platí to aj pre upevňovacie systémy, napr. pružinové závesy a podpery.
- S uvoľňovaním šesťhranných skrutiek príp. matíc začnite na strane odvrátenej od telesa, zvyšné šesťhranné skrutky mierne uvoľníte a úplne ich demontujte až vtedy, keď je zaistené, že zo strany potrubného systému nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Ak je potrubie napnuté, hrozí jeho vyrazenie.
- Šesťhranné skrutky, resp. matice uvoľníte do kríža minimálne v dvoch krokoch.
- Otvorené konce systému uzavrite zaslepovacími uzávermi.
- Demontované potrubia prepravujte iba v uzavretom stave.
- Pri výmene tesnení dbajte na to, aby ste z tesniacej plochy príruby odstránili úplne celé staré tesnenie bez toho, aby ste poškodili tesniacu plochu príruby.

### 3.4.6 Skúška tesnosti

 Odkaz na video:


*Skúška tesnosti*

Pred uvedením do prevádzky musí inštalatér vykonať skúšku tesnosti.

Pred uvedením do prevádzky musí inštalatér vykonať skúšku tesnosti (skúšku zaťaženia a tesnosti).

Túto skúšku vykonajte na dokončenom, avšak ešte nezakrytom zariadení.


Dodržiavajte platné smernice, pozri  „Nariadenia z odseku: skúška tesnosti“ na strane 7.

Aj pre inštalácie nepitnej vody vykonajte skúšku tesnosti podľa platných smerníc, pozri  „Nariadenia z odseku: skúška tesnosti“ na strane 7.

Zdokumentujte výsledok.



Aby sa zabránilo korózii, po vykonaní skúšky tesnosti pomocou vody musí zariadenie ostať úplne naplnené.

Dodržiavajte požiadavky na plnenú a doplňovanú vodu podľa platných smerníc, pozri  „Nariadenia z odseku: skúška tesnosti“ na strane 7.

## 3.5 Likvidácia

Výrobok a obal rozdeľte do príslušných skupín materiálov (napr. papier, kovy, plasty alebo neželezné kovy) zlikvidujte podľa platnej legislatívy.



**Viega s.r.o.**  
info@viega.sk  
viega.sk

SK • 2024-02 • VPN220376

