


## Návod na použitie

# Temponox XL

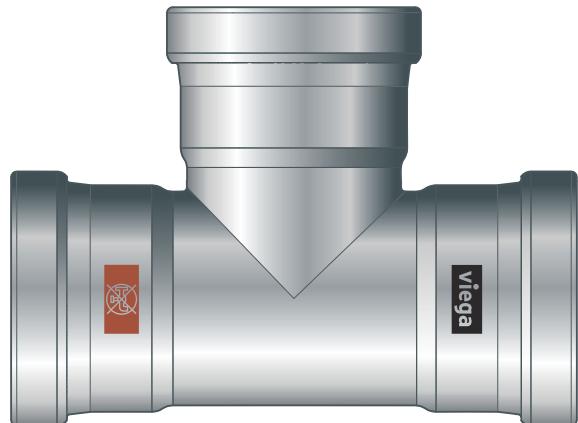

Systém lisovacích spojok z ušľachtilej ocele pre rúry z ušľachtilej ocele

Systém  
Temponox XL

Rok výroby (od)  
10/2021

**viega**

# Obsah

<b>1</b>	<b>O tomto návode na použitie</b>	<b>3</b>
1.1	Cieľové skupiny	3
1.2	Označenie upozornení	3
1.3	Upozornenie ohľadom tejto jazykovej verzie	4
<b>2</b>	<b>Informácie o výrobku</b>	<b>5</b>
2.1	Normy a nariadenia	5
2.2	Použitie na stanovený účel	6
2.2.1	Oblasti použitia	7
2.2.2	Médiá	7
2.3	Popis výrobku	8
2.3.1	Prehľad	8
2.3.2	Rúry	8
2.3.3	Lisovacie spojky	11
2.3.4	Tesniace prvky	12
2.3.5	Označenia na konštrukčných dieloch	13
2.4	Informácie o použití	15
2.4.1	Korózia	15
<b>3</b>	<b>Manipulácia</b>	<b>16</b>
3.1	Preprava	16
3.2	Skladovanie	16
3.3	Informácie o montáži	16
3.3.1	Pokyny pre montáž	16
3.3.2	Vyrovnávanie potenciálov	17
3.3.3	Prípustná výmena tesniacich prvkov	17
3.3.4	Potreba miesta a odstupy	18
3.3.5	Potrebné náradie	19
3.4	Montáž	20
3.4.1	Výmena tesniaceho prvku	20
3.4.2	Odrezanie rúr	20
3.4.3	Odhrotovanie rúr	21
3.4.4	Zlisovanie spojenia	22
3.4.5	Prírubové prechody	24
3.4.6	Skúška tesnosti	31
3.5	Likvidácia	31

# 1 O tomto návode na použitie

Pre tento dokument existujú práva na ochranu, ďalšie informácie získate na [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Cieľové skupiny

Informácie v tomto návode sú určené pre odborníkov v oblasti vykurovania a sanity, resp. pre vyškolený odborný personál.

Osoby, ktoré nedisponujú hore uvedeným vzdelaním, resp. kvalifikáciou, nesmú vykonávať montáž, inštaláciu a prípadne údržbu tohto výrobku. Toto obmedzenie neplatí pre možné upozornenia týkajúce sa obsluhy.

Montáž výrobkov Viega je nutné realizovať pri dodržaní všeobecne platných technických pravidiel a návodov na použitie Viega.

## 1.2 Označenie upozornení

Výstražné a upozorňujúce texty sú odsadené od zvyšného textu a zvlášť označené príslušnými pikrogramami.

	<b>NEBEZPEČENSTVO!</b> Varuje pred možnými životu nebezpečnými poraneniami.
	<b>VÝSTRAHA!</b> Varuje pred možnými ťažkými poraneniami.
	<b>POZOR!</b> Varuje pred možnými poraneniami.
	<b>UPOZORNENIE!</b> Varuje pred možnými materiálnymi škodami.
	Dodatočné informácie a tipy.

## 1.3 Upozornenie ohľadom tejto jazykovej verzie

Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie o výbere výrobku, resp. systému, o montáži a uvedení do prevádzky, ako aj správnom použíti a údržbových opatreniach, pokiaľ sú potrebné. Tieto informácie o výrobkoch, ich vlastnostiach a technickým použitiam sa zakladajú na aktuálne platných normách v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW).

Niekteré pasáže v texte môžu odkazovať na technické predpisy platné v Európe/Nemecku. Tieto predpisy platia pre všetky ostatné krajiny ako odporúčania, pokiaľ tam nie sú k dispozícii príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, predpisy, normy, ako aj iné technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami uvedenými v tomto návode: informácie predstavované na tomto mieste nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať, ako už bolo napísané, ako pomôcka.

## 2 Informácie o výrobku



### Tento návod na použitie obsahuje videá

Niekteré montážne kroky a úkony sú vysvetlené na príklade iného ako tu opisovaného potrubného systému, platia tu však rovnakým spôsobom.

### 2.1 Normy a nariadenia

Nasledujúce normy a nariadenia platia pre Nemecko, resp. pre Európu. Národné predpisy nájdete na príslušnej internetovej stránke krajiny v časti [viega.sk/normy](http://viega.sk/normy).

#### Nariadenia z odseku: médiá

Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné v Nemecku
Vhodnosť pre pitnú vodu s nízkym obsahom soli / obsahujúcu soľ	VDI-Richtlinie 2035, tab. 1
Vhodnosť pre vykurovaciu vodu v čerpacích teplovodných vykurovacích zariadeniach	VDI-Richtlinie 2035, list 1 a list 2

#### Nariadenia z odseku: tesniace prvky

Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné v Nemecku
Oblasť použitia tesniaceho prvku EPDM ■ vykurovanie	DIN EN 12828

#### Nariadenia z odseku: korózia

Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné v Nemecku
Vnesenie kyslíku pri opäťovnom naplnení systému	DIN EN 14868
Obsah kyslíka vo vode s malým obsahom soli / s obsahom soli	VDI-Richtlinie 2035 tab. 1
Zabránenie škodám v teplovodných vykurovacích zariadeniach	VDI 2035 list 1 a 2

**Nariadenia z odseku: skladovanie**

Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné v Nemecku
Požiadavky pre skladovanie materiálov	DIN EN 806-4, kapitola 4.2

**Nariadenia z odseku: Vyhotovenie prírubového prechodu**

Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné v Nemecku
Kvalifikácia personálu na montáž prírubových prechodov	VDI-Richtlinie 2290
Stanovanie momentov zatiahnutia	DIN EN 1591-1

**Nariadenia z odseku: skúška tesnosti**


Oblasť platnosti / upozornenie	Nariadenie platné v Nemecku
Skúška na dokončenom, avšak ešte nezakrytom zariadení	DIN EN 806-4
Skúška tesnosti pre inštalácie vody	ZVSHK-Merkblatt: "Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser"
Požiadavky na plniacu a doplnovanú vodu	VDI 2035

## 2.2 Použitie na stanovený účel



Použitie systému na iné než uvedené oblasti použitia a médiá odsúhlaste so servisným centrom Viega.

## 2.2.1 Oblasti použitia

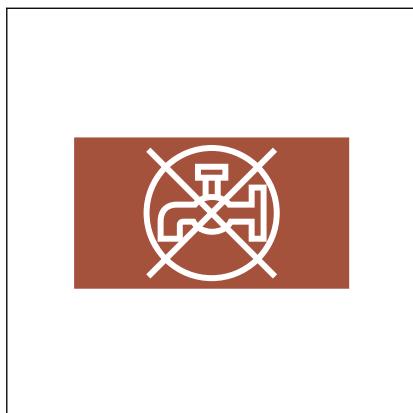

Obr. 1: „Nevhodné pre inštalácie pitnej vody“

Systém je určený na použitie v uzavorených vykurovacích a chladiacich okruhoch. Systém nie je vhodný na použitie v inštaláciach pitnej vody. Rúry a lisovacie spojky sú preto označené hnedým symbolom „Nevhodné pre inštalácie pitnej vody“.



Systém lisovacích spojok je navrhnutý na menovitý tlak PN 16.

Použitie je o. i. možné v nasledovných oblastiach:

- uzavorené vykurovacie a chladiace okruhy
- solárne zariadenie s plochými kolektormi
- solárne zariadenia s vákuovými kolektormi (iba s tesniacim prvkom FKM)
- zariadenia so stlačeným vzduchom
- zariadenia pre technické plyny (na požiadanie)

Pre informácie týkajúce sa oblastí použitia tesniacich prvkov pozri ↗ Kapitola 2.3.4 „Tesniace prvky“ na strane 12.



Pri použití v iných oblastiach a v prípade pochybnosti o správnej voľbe materiálov sa obráťte na spoločnosť Viega.

## 2.2.2 Médiá

Systém je možné použiť v uzavorených okruhoch vody, v ktorých nie je možné vnesenie kyslíka počas prevádzky.

Pre obsah kyslíka platia nasledovné medzne hodnoty, pozri ↗ „Nariadenia z odseku: médiá“ na strane 5:

- voda s nízkym obsahom soli  $\leq 0,1 \text{ mg/l}$
- voda s obsahom soli  $< 0,02 \text{ mg/l}$

Systém je o. i. vhodný pre nasledujúce médiá:


Platné smernice, pozri „Nariadenia z odseku: médiá“ na strane 5.

- vykurovacia voda pre čerpacie teplovodné vykurovacie zariadenia
- stlačený vzduch (suchý) podľa špecifikácie použitých tesniacich prvkov
  - EPDM pri koncentrácií oleja < 25 mg/m<sup>3</sup>
  - FKM pri koncentrácií oleja ≥ 25 mg/m<sup>3</sup>
- prostriedky protimrazovej ochrany, chladiace soľanky s koncentráciou max. 50 %

## 2.3 Popis výrobku

### 2.3.1 Prehľad

Potrubný systém pozostáva z lisovacích spojok v spojení s rúrami z ušľachtilej ocele a z vhodných lisovacích nástrojov.

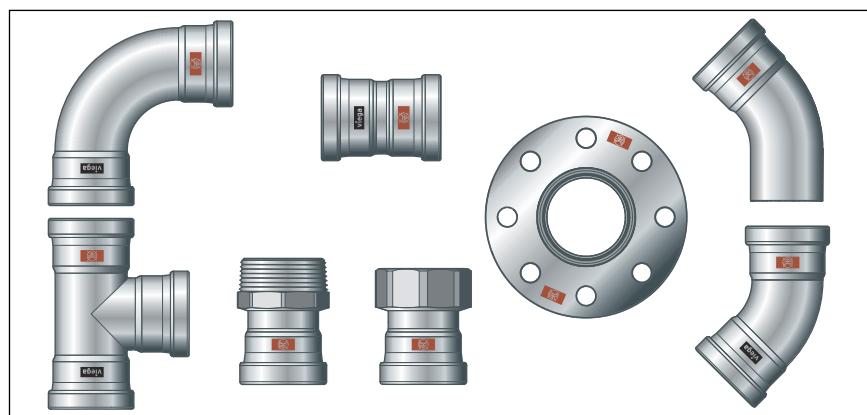

Obr. 2: Výber sortimentu

Komponenty systému sú k dispozícii v nasledovných rozmeroch:  
d 76,1/88,9/108,0.

### 2.3.2 Rúry

Systémové rúry sa dodávajú v dĺžke 6 m.

Z opísaného systému je možné zakúpiť nasledujúce rúry:

Typ rúry	Rúra Temponox 1.4520
d	76,1 / 88,9 / 108,0
Oblasť použitia	uzavorené vykurovacie a chladiace okruhy <sup>1)</sup>
Číslo materiálu	1.4520 (X2CrTi17)

<sup>1)</sup> Ohľadom presných údajov viď oblasti použitia kovových inštalačných systémov.

Typ rúry	Rúra Temponox 1.4520
Označenie rúr	hnedá čiara
Ochranné viečko	hnedá

<sup>1)</sup> Ohľadom presných údajov vid' oblasti použitia kovových inštalačných systémov.

#### Technické údaje rúry Technické údaje rúry Temponox 1.4520

d x s [mm]	Objem na meter rúry [l/m]	Hmotnosť rúry [kg/m]
76,1 x 1,5	4,20	2,80
88,9 x 1,5	5,80	3,28
108,0 x 1,5	8,66	4,00

#### Vedenie a upevnenie potrubí

Na upevnenie rúr používajte iba objímky rúr so zvukovo-izolačnými vložkami bez obsahu chloridov.

Dodržiavajte všeobecné pravidlá upevňovacej techniky:

- Upevnené potrubia nepoužívajte ako uchytenie pre iné potrubia a konštrukčné diely.
- Nepoužívajte rúrkové háky.
- Dodržte odstup od lisovacích spojok.
- Prihliadajte na smer rozťažnosti: naplánujte pevné a klzné body.

Dbajte na to, aby sa potrubia upevnila a oddelili od stavebného telesa tak, aby sa na teleso stavby alebo iné konštrukčné diely nemohol prenášať zvuk z telesa spôsobený zmenami dĺžky následkom tepelných zmien ako aj možných tlakových rázov.

Dodržte nasledujúce odstupy upevnenia:

#### Odstup medzi objímkami rúr

d [mm]	Odstup upevnenia objímek rúr [m]
76,1	4,25
88,9	4,75
108,0	5,00

#### Dĺžková rozťažnosť


Potrubia sa pri zahrievaní rozťahujú. Tepelná rozťažnosť je závislá od materiálu. Zmeny dĺžky vedú k napnutiam v rámci inštalačie. Tieto napnutia sa musia vyrovnáť vhodnými opatreniami.

Osvedčili sa:

- pevné a klzné body
- trasy na vyrovnanie rozťažnosti (ramená ohybu)

#### Koeficienty tepelnej rozťažnosti rôznych materiálov rúr

Materiál	Koeficient tepelnej rozťažnosti $\alpha$ [mm/mK]	Príklad: Dĺžková rozťažnosť pri dlžke rúry $L = 20$ m a $\Delta T = 50$ K [mm]
Ušľachtilá oceľ 1.4520	0,0108	10,8

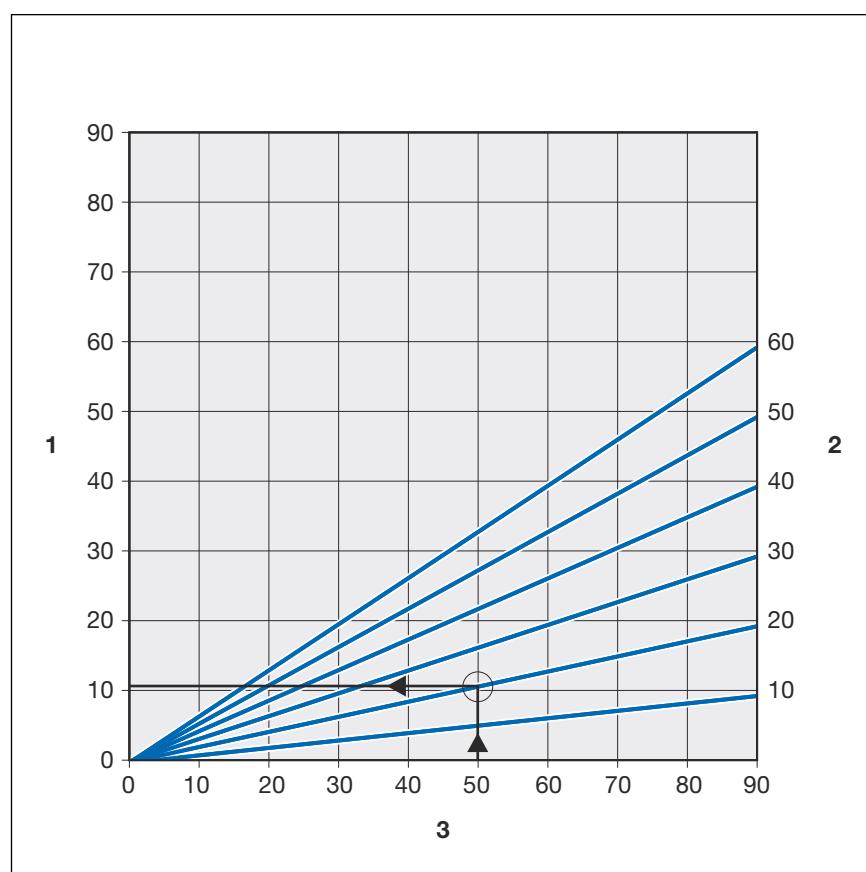

Obr. 3: dĺžková rozťažnosť rúry Temponox 1.4520

- 1 - dĺžková rozťažnosť  $\Delta l$  [mm]
- 2 - dĺžka rúry  $l_0$  [m]
- 3 - teplotný rozdiel  $\Delta\theta$  [K]

Dĺžkovú rozťažnosť  $\Delta l$  je možné odčítať z diagramu alebo ju je možné stanoviť výpočtom pomocou nasledujúceho vzorca:

$$\Delta l = \alpha [\text{mm/mK}] \times L [\text{m}] \times \Delta\theta [\text{K}]$$

## Kombinovaná inštalácia

Rúru Temponox XL 1.4520 je možné kombinovať s lisovacími spojkami Temponox XL, ako aj s lisovacími spojkami Profipress XL, Sanpress Inox XL a Sanpress XL.

V oblastiach použitia s možným vytváraním kondenzátu, napr. v uzavretých chladiacich okruhoch alebo vo vlhkých prostrediach, odporúča spoločnosť Viega použiť lisovacie spojky Temponox XL, Sanpress XL a Sanpress Inox XL.

- Pri použití medených lisovacích spojok Profipress XL vo vyššie uvedených oblastiach použitia je nutné dodatočne chrániť miesta spojov medzi rúrou Temponox XL 1.4520 a medenými lisovacími spojkami Profipress XL pomocou protikoróznej ochranej pásy.
- Pri použití izolačných hadíc s uzavretými bunkami dôkladne utesnite všetky stykové a rezné hrany tým, že ich vhodným spôsobom prelepte.



Pri použití v iných oblastiach použitia a v prípade pochybnosti o správnej voľbe materiálov sa obráťte na spoločnosť Viega.

### 2.3.3 Lisovacie spojky




Pri lisovacích spojkách Temponox XL sa v drážke lisovacej spojky nachádza zárezný krúžok, oddelovací krúžok a tesniaci prvok. pri lisovaní sa zárezný krúžok zareže do rúry a zabezpečí tak silové spojenie.

Pri inštalácii a neskôr pri lisovaní chráni oddelovací krúžok tesniaci prvok pred poškodeniami zárezným krúžkom.

Obr. 4: Lisovacie spojky

## SC-Contur

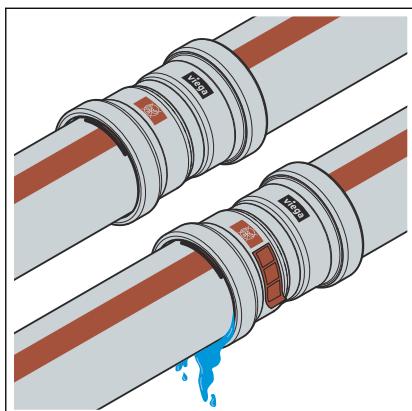

Obr. 5: SC-Contur

### 2.3.4 Tesniace prvky

Viega lisovacie spojky disponujú technikou SC-Contur. SC-Contur je bezpečnostná technika certifikovaná prostredníctvom DVGW, ktorá zabezpečuje, aby bola lisovacia spojka v nezlisovanom stave zaručene netesná. tak sa pri skúške tesnosti upozorní na nedopatrením nezlisované spojenia.

Viega zaručuje, že sa pri skúške tesnosti zviditeľnia nedopatrením nezlisované spojenia:

- pri mokrej skúške tesnosti v tlakovom rozsahu 0,1–0,65 MPa (1,0–6,5 bar)
- pri suchej skúške tesnosti v tlakovom rozsahu 22 hPa–0,3 MPa (22 mbar–3,0 bar)

### Oblasť použitia tesniaceho prvku EPDM

Oblasť použitia	Uzavreté vykurovacie okruhy	Solárne zariadenia	Chladiace okruhy	Stlačený vzduch	Technické plyny
Použitie	čerpacie teplovodné vykurovacie zariadenie	solárny okruh	sekundárny okruh zatvorený	všetky úseky potrubia	všetky úseky potrubia
Prevádzková teplota [ $T_{max}$ ]	95 °C	1)	≥ -25 °C	60 °C	—
Prevádzkový tlak [ $P_{max}$ ]	—	0,6 MPa (6 bar)	1,6 MPa (16 bar)	1,6 MPa (16 bar)	—
Poznámky	podľa platných smerníc <sup>2)</sup> $T_{max}$ : 105 °C pri pripojení na vykurovacie teleso $T_{max}$ : 95 °C	pre ploché kolektory	inhibitóry pre súpravy studenej vody, pozri odolnosť materiálu	suchý, obsah oleja < 25 mg/m <sup>3</sup> 3)	1) 3)

<sup>1)</sup> Potrebné odsúhlasiť firmou Viega

<sup>2)</sup> pozri „Nariadenia z odseku: tesniace prvky“ na strane 5

<sup>3)</sup> pozri tiež dokument „Oblasti použitia kovových inštalačných systémov“ na internetovej stránke Viega

## Oblasť použitia tesniaceho prvku FKM

Oblasť použitia	Solárne zariadenia	Stlačený vzduch
Použitie	solárny okruh	všetky úseky potrubia
Prevádzková teplota [ $T_{max}$ ]	1)	60 °C
Prevádzkový tlak [ $P_{max}$ ]	0,6 MPa (6 bar)	1,6 MPa (16 bar)
Poznámky	Pre vákuové trubicové kolektory 2)	suché 2)

<sup>1)</sup> Potrebné odsúhlasiť firmou Viega.

<sup>2)</sup> pozri tiež dokument „Oblasti použitia kovových inšalačných systémov“ na internetovej stránke Viega



Tesniace materiály systému lisovaných spojok podliehajú tepelnému starnutiu, ktoré je závislé od teploty média a doby prevádzky. Čím vyššia je teplota média, tým rýchlejšie postupuje tepelné starnutie tesniaceho materiálu. V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok, napr. v priemyselných systémoch rekuperácie tepla, je potrebné porovnať údaje výrobcu zariadenia s údajmi o lisovacom spojovacom systéme.

Pred použitím lisovacieho spojovacieho systému mimo uvedenú oblasť použitia alebo v prípade pochybností o správnom výbere materiálu, kontaktujte prosím spoločnosť Viega.

## 2.3.5 Označenia na konštrukčných dieloch

### Označenie rúr

#### Rúra Temponox 1.4520


dve čiary hnedej farby otočené o 180°

hnedý popisok

hnedý symbol „Nie je vhodné pre pitnú vodu!“

Označenia rúr obsahujú dôležité údaje ku kvalite materiálu a k výrobe rúr. Hnedá čiara na rúrach slúži ako varovanie: „Nie je vhodné pre pitnú vodu!“.


Význam označenia je takýto:

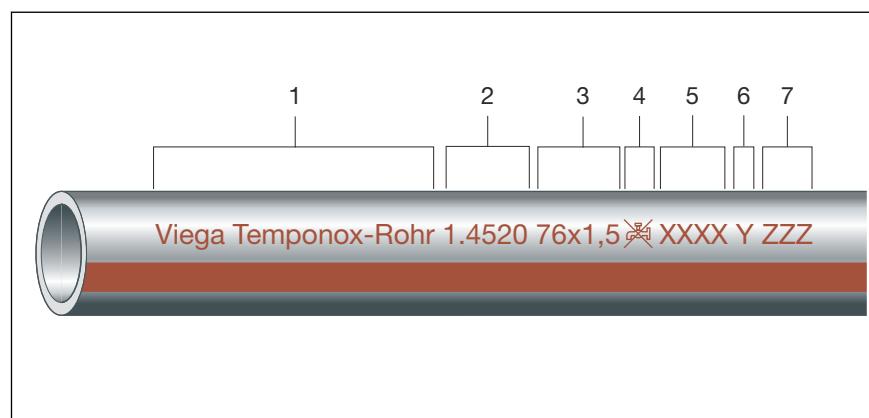

Obr. 6: Rúra Temponox 1.4520

- 1 - výrobca systému / názov systému
- 2 - číslo materiálu DIN
- 3 - d x s
- 4 - symbol „Nevhodné pre pitnú vodu!“
- 5 - dátum výroby
- 6 - značka výrobcu
- 7 - číslo šarže

#### Označenia na lisovacích spojkách

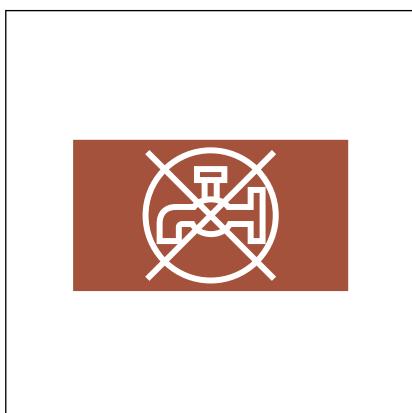


Hnedý obdĺžnik slúži ako výstraha: „Nie je vhodné pre pitnú vodu!“.

Obdĺžnik sa nachádza na nasledovných miestach:


- na lisovacom konci lisovacej spojky
- na prírube prírubového prechodu



Obr. 7: Označenie „Nie je vhodné pre pitnú vodu“

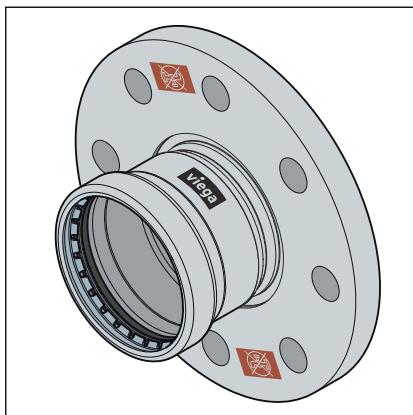

Obr. 8: Označenie „Nie je vhodné pre pitnú vodu“

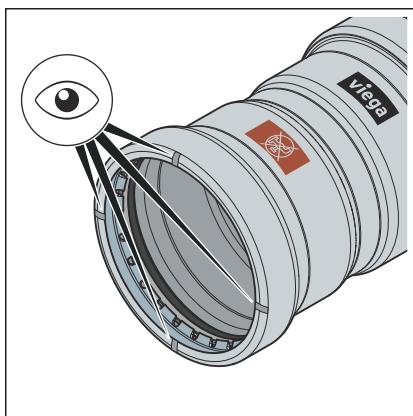

Obr. 9: Zárezy Temponox XL

Na zabránenie zámeny s lisovacími spojkami iných systémov majú lisovacie spojky Temponox XL štyri zárezy na lisovanej prípojke.

## 2.4 Informácie o použití

### 2.4.1 Korózia

Systém lisovacích spojok je nutné chrániť pred príliš vysokými koncentráciami chloridu nielen v médiu, ale aj pri pôsobení vonkajších vplyvov.

Príliš vysoké koncentrácie chloridu môžu viesť pri systémoch z ušľachtilej ocele ku korózii.

Zabráňte vonkajšiemu kontaktu s materiálmi obsahujúcimi chlorid:

- V izolačných materiáloch nesmie dôjsť k prekročeniu hodnoty 0,05 % hmotnostného podielu iónov chloridu rozpustných vo vode.
- Zvukovo-izolačné vložky objímok rúr nesmú obsahovať vylúhovateľné chloridy.
- Rúry z ušľachtilej ocele sa nesmú dostať do kontaktu so stavebnými materiálmi s obsahom chloridov alebo s maltou.

Ked' je potrebná vonkajšia ochrana proti korózii, dodržiavajte platné smernice, pozri ↗ „Nariadenia z odseku: korózia“ na strane 5.

## 3 Manipulácia

### 3.1 Preprava

Pri preprave rúr dodržte toto:

- Rúry neťahajte cez nakladacie hrany. Povrch by sa mohol poškodiť.
- Rúry pri preprave zaistite. V dôsledku zošmyknutia by sa mohli rúry zohnúť.
- Nepoškodte ochranné krytky na koncoch rúr a odstráňte ich až bezprostredne pred montážou. Poškodené konce rúr sa už nesmú zlisovať.

### 3.2 Skladovanie

Pri skladovaní dodržiavajte požiadavky platných smerníc, pozri  „Nariadenia z odseku: skladovanie“ na strane 6:

- Komponenty skladujte v čistote a v suchu.
- Komponenty neskladujte priamo na zemi.
- Vytvorte minimálne tri dosadacie body pre skladovanie rúr.
- Rôzne veľkosti rúr skladujte podľa možnosti oddelene.  
Ak nie je možné oddelené skladovanie, skladujte malé veľkosti na veľkých veľkostiacach.
- Rúry rôznych materiálov skladujte oddelene, aby sa zabránilo korózii následkom kontaktu.

### 3.3 Informácie o montáži

#### 3.3.1 Pokyny pre montáž

##### Kontrola komponentov systému

V dôsledku prepravy a skladovania môže dôjsť k poškodeniu komponentov systému.

- Skontrolujte všetky diely.
- Vymeňte poškodené komponenty.
- Poškodené komponenty neopravujte.
- Znečistené komponenty sa nesmú inštalovať.

### 3.3.2 Vyrovnávanie potenciálov



#### NEBEZPEČENSTVO!

#### Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Zásah elektrickým prúdom môže viesť k popáleninám a k ťažkým poraneniam až k smrti.

Pretože sú všetky kovové potrubné systémy elektricky vodivé, môže neopatrný kontakt s dielom pod sieťovým napäťom viesť k tomu, že sa celý potrubný systém a pripojené kovové komponenty (napr. vykurovacie telesá) dostanú pod napätie.

- Práce na elektrickom vedení dajte urobiť iba elektroinstalatérovi.
- Kovové potrubné systémy vždy prepojte do systému na vyrovnanie potenciálov.



Zhotoviteľ elektrického zariadenia je zodpovedný za skontrolovanie príp. zabezpečenie vyrovnania potenciálov.

### 3.3.3 Prípustná výmena tesniacich prvkov



#### Dôležité upozornenie

Tesniace prvky v lisovacích spojkách sú so svojimi špecifickými vlastnosťami materiálov prispôsobené príslušným médiám, resp. oblastiam použitia potrubných systémov a v prípade regulácie certifikované iba pre ne.


Výmena tesniaceho prvku je v zásade prípustná. Tesniaci prvak sa musí vymeniť za náhradný diel odpovedajúci určenému účelu použitia *Kapitola 2.3.4 „Tesniace prvky“ na strane 12*. Použitie iných tesniacich prvkov nie je prípustné.

V nasledujúcich situáciách je potrebná výmena tesniaceho prvku:

- ak je tesniaci prvak v lisovanej spojke zjavne poškodený a má sa vymeniť za náhradný tesniaci prvak Viega z rovnakého materiálu
- ak sa má tesniaci prvak z EPDM vymeniť za tesniaci prvak FKM (vyššia tepelná odolnosť, napr. pre priemyselné použitie)


### 3.3.4 Potreba miesta a odstupy

#### Lisovanie medzi potrubiami

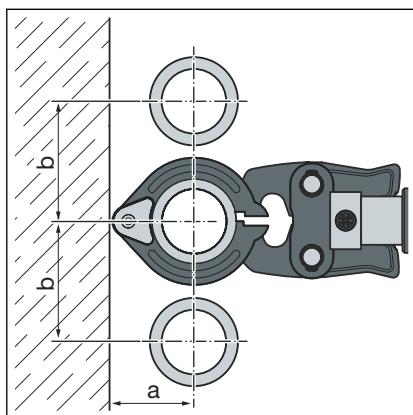


d	76,1	88,9	108,0
a [mm]	110	120	135
b [mm]	185	200	215

#### Lisovanie medzi rúrou a stenou

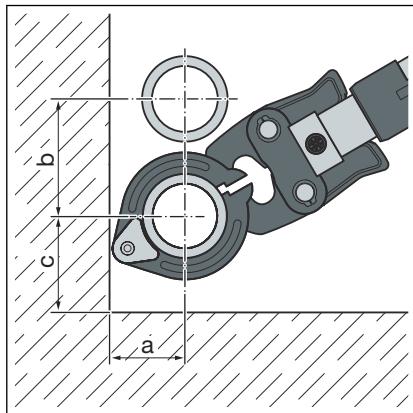


d	76,1	88,9	108,0
a [mm]	110	120	135
b [mm]	185	200	215
c [mm]	130	140	155

#### Odstup od steny

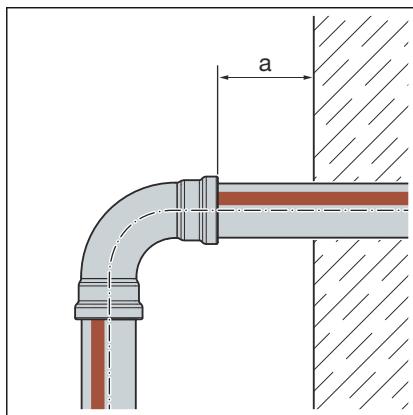

d	76,1 – 108,0
Minimálny odstup $a_{\min}$ [mm]	20

### Odstup medzi zlisovaniami

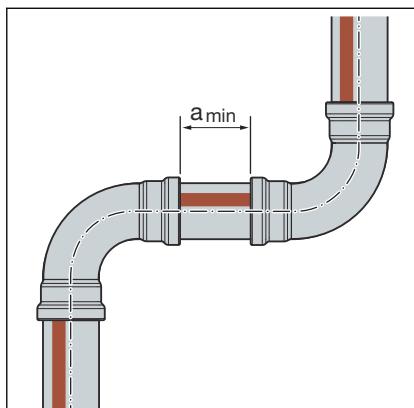

d	a <sub>min</sub> [mm]
76,1	
88,9	15
108,0	


### Rozmery Z

Rozmerové údaje Z nájdete na príslušnej strane výrobku v online katalogu.

### 3.3.5 Potrebné náradie

Na vytvorenie lisovaného spoja je potrebné nasledujúce náradie:

- odrezávač rúr alebo pílka na kov s jemnými zubami
- odhrotovač a farebná ceruzka na označovanie
- lisovací nástroj s konštantnou lisovacou silou
- lisovací prstenec s príslušnou čelusťou s kílovým ťahom, vhodný pre priemer rúr a s vhodným profilom

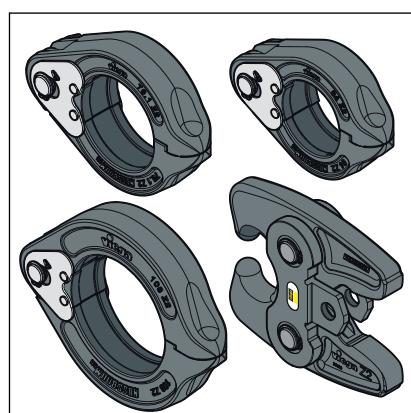

Obr. 10: lisovacie prstence a čelusť s kílovým ťahom



**Spoločnosť Viega odporúča používať pri zlisovaní systémové náradie Viega.**

Systémové lisovacie nástroje Viega boli špeciálne vyvinuté a prispôsobené na spracovanie systémov lisovaných spojok Viega.

## 3.4 Montáž

### 3.4.1 Výmena tesniaceho prvku

#### Odstránenie tesniaceho prvku



Pri odstraňovaní tesniaceho prvku nepoužívajte špicaté predmety ani predmety s ostrými hranami, ktoré môžu poškodiť tesniaci prvak alebo drážku.

- ▶ Tesniaci prvak odstráňte z drážky, oddelovací krúžok pritom ponechajte v drážke.

Postupujte opatrne, aby sa nepoškodil oddelovací krúžok a sedlo tesniaceho prvku.



#### Nasadenie tesniaceho prvku

- ▶ Dbajte pritom na to, aby sa tesniaci prvak nepoškodil zárezným krúžkom.
- ▶ Zabezpečte, aby sa tesniaci prvak nachádzal úplne v drážke.



### 3.4.2 Odrezanie rúr



#### UPOZORNENIE!

#### Netesné lisovacie spojky v dôsledku poškodeného materiálu!

V dôsledku poškodených rúr alebo tesniacich prvkov môžu vznikať netesnosti lisovacích spojov.


Dodržiavajte nasledujúce upozornenia, aby sa zabránilo poškodeniam na rúrach a tesniacich prvkoch:

- Na odrezávanie nepoužívajte rezacie brúsne kotúče (uhlové brúsky) ani rezacie horáky.
- Nepoužívajte tuky a oleje (napr. rezací olej).

Pre informácie o nástrojoch pozri aj *Kapitola 3.3.5 „Potrebné náradie“ na strane 19.*

#### Odkaz na video:

#### *Odrezanie rúr*

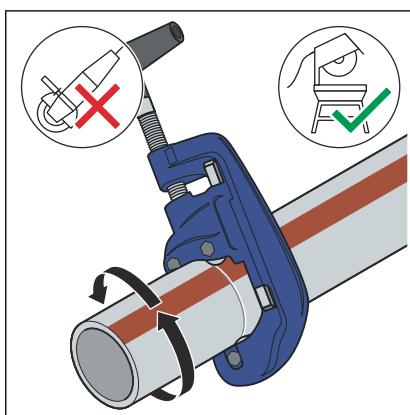

- ▶ Rúru prerežte čo najpresnejšie pod pravým uhlom pomocou odrezávača rúr alebo píly na kov s jemnými zubami, aby ste získali úplnú a rovnomernú hĺbku zasunutia rúry.

Zabráňte ryhám na povrchu rúry.

### 3.4.3 Odhrotovanie rúr

Konce rúr sa musia po skrátení zvnútra a vonku starostlivo odhrotovať.

Odhrotovaním sa zabráni tomu, aby sa poškodil tesniaci prvok alebo zasekla lisovaná spojka pri montáži. Viega odporúča použiť odhrotovač (model 2292.4XL).




#### **UPOZORNENIE!** **Poškodenie spôsobené nesprávnym nástrojom!**

Na odhrotovanie nepoužívajte brúsne kotúče ani podobné nástroje. Rúry sa tým môžu poškodiť.

#### Odkaz na video:

#### *Odhrotovanie rúr*

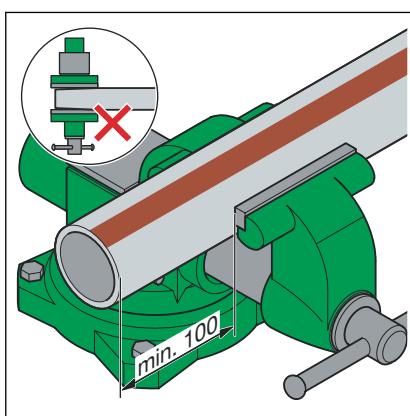

- ▶ Rúru upnite do zveráka.
- ▶ Pri upínaní dodržte minimálne 100 mm odstup (a) od konca rúry.

Konce rúry sa nesmú ohnúť ani poškodiť.




► Rúru odhrotujte zvnútra a zvonku.

### 3.4.4 Zlisovanie spojenia

Odkaz na video:

Zlisovanie spojenia

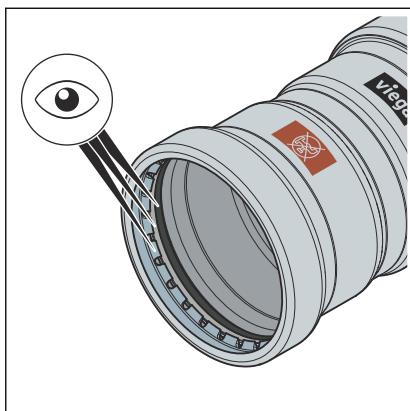

Prepredklady:


- Koniec rúry nie je ohnutý ani poškodený.
- Rúra je odhrotovaná.
- V lisovacej spojke sa nachádza správny tesniaci prvak.  
EPDM = čierna lesklá  
FKM = čierna matná
- Tesniaci prvak, oddelovací krúžok a zárezný krúžok sú nepoškodené.



► Zmerajte hĺbku zasunutia v lisovacej spojke.


d [mm]	Hĺbka zasunutia [mm]
76,1	50
88,9	50
108,0	60

► Na rúre vyznačte hĺbku zasunutia.

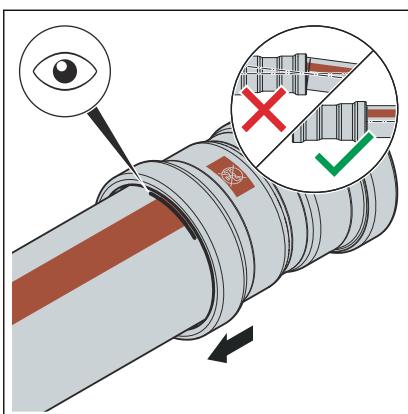


- Čelusť s kíbovým ťahom nasuňte na lisovací nástroj a prídržný čap zasúvajte až po zaistenie.


**INFO!** Dodržiavajte návod lisovacieho nástroja.

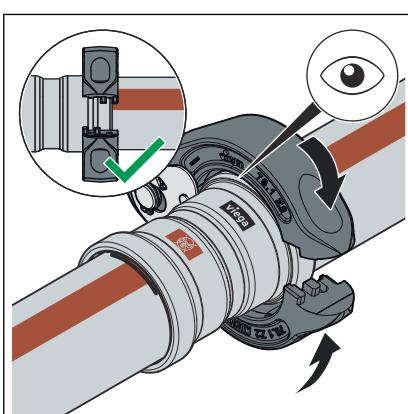


- Lisovací prstenec nasadte na lisovaciu spojku. Lisovací prstenec musí úplne zakryť najkrajnejší krúžok lisovacej spojky.

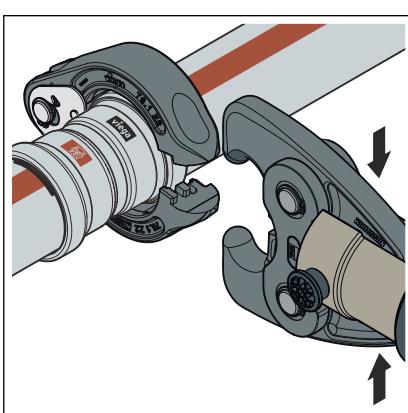

- Otvorte čelusť s kíbovým ťahom.

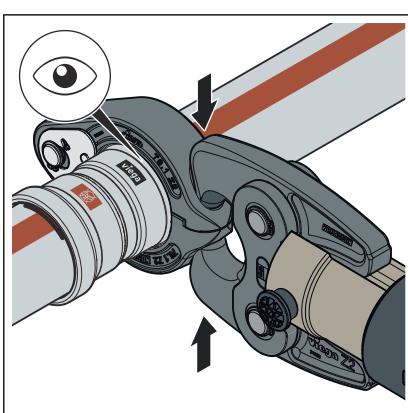

- Čelusť s kíbovým ťahom zasuňte do uchytení lisovacieho prstena.  
► Vykonalje proces lisovania.  
► Otvorte čelusť s kíbovým ťahom a odstráňte lisovací prstenec.

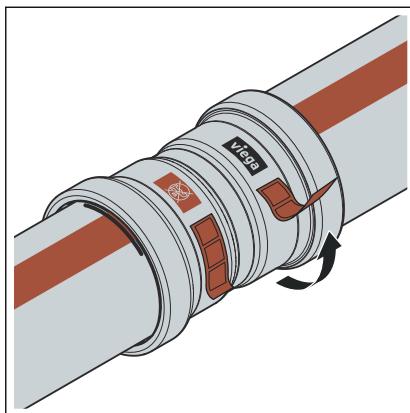

- ▶ Odstráňte kontrolný pásik.
- Spojenie je označené ako zlisované.

### 3.4.5 Prírubové prechody

V zobrazenom systéme lisovaných spojok sú možné prírubové spoje vo veľkostiach 76,1 až 108,0 mm.

Montáž prírubových prechodov smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Personál môže byť kvalifikovaný pre montáž prírubových prechodov napr. v zmysle platných smerníc, vid' „Nariadenia z odseku: Vyhotovenie prírubového prechodu“ na strane 6.


- Ako postačujúci dôkaz platí príslušný odsek o vyškolení ohľadom odbornej montáže prírubových prechodov v rámci profesného vzdelania (pracovného/odborného personálu) s kvalifikovaným ukončením ako aj úspešné pravidelné používanie.
- Ostatným pracovníkom, ktorí nedisponujú príslušným špeciálnym odborným vzdelaním (napr. prevádzkový personál), ktorí montujú prírubové prechody, je nutné odovzdať príslušné odborné znalosti (teoretické a praktické) na školeniach, pričom je potrebné to zadokumentovať.

### Podložky


Výhody pri použití tvrdených podložiek sú nasledovné:

- Definovaná tretia plocha pri montáži.
- Definovaná drsnosť pri výpočte a tým zníženie rozsahu uťahovacieho momentu, čím je možné dosiahnuť pri výpočte väčšiu silu šesthranných skrutiek.

## Druhy prírub

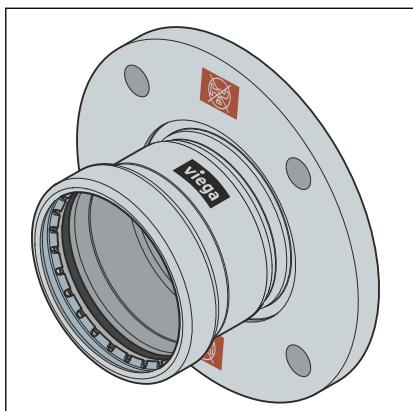

Obr. 11: Pevná príruba 1759.1XL

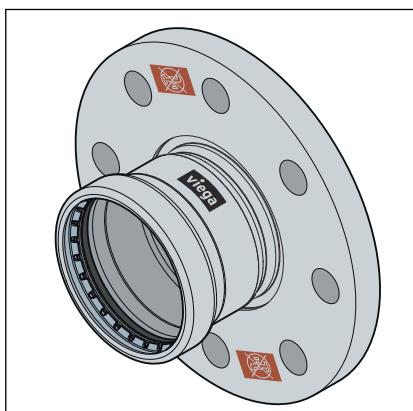


Obr. 12: Pevná príruba 1759XL

## Vyhrotenie prírubového prechodu




Vždy vytvorte najskôr prírubový prechod a až potom lisovaný spoj.

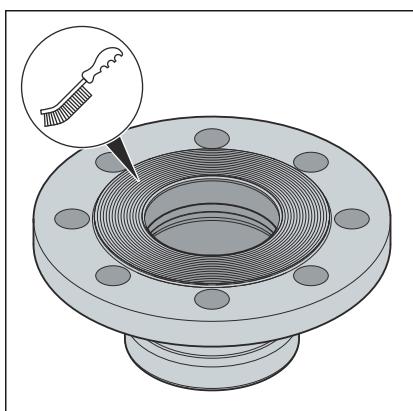


- ▶ Pred montážou úplne odstráňte prípadné dočasné povrchové úpravy na tesniacich plochách príruby, na tento účel použite čistiaci prostriedok a vhodnú drôtenú kefu.

**UPOZORNENIE!** Pri výmene tesnení dbajte na to, aby ste úplne odstránili staré tesnenie z tesniacej plochy príruby bez toho, aby došlo k poškodeniu tesniacej plochy príruby.


- ▶ Dbajte na to, aby boli tesniace plochy príruby čisté, nepoškodené a rovné. Predovšetkým sa nesmú vyskytovať radiálne prebiehajúce poškodenia povrchu, napr. ryhy alebo miesta po úderoch.

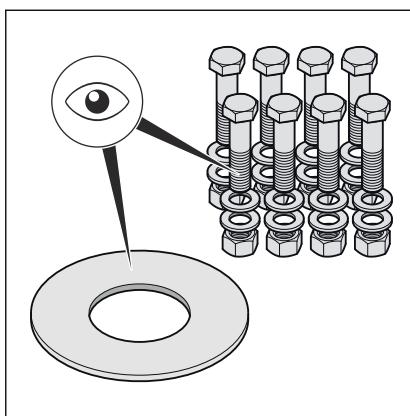

- ▶ Šesťhranné skrutky, matice a podložky musia byť čisté a nepoškodené. Takisto musia spĺňať predpisy o minimálnej dĺžke šesťhrannej skrutky a triedy pevnosti, pozri „**Požadované uťahovacie momenty**“ na strane 29.
- ▶ V prípade potreby vymeňte počas demontáže vymontované šesťhranné skrutky, matice a podložky.

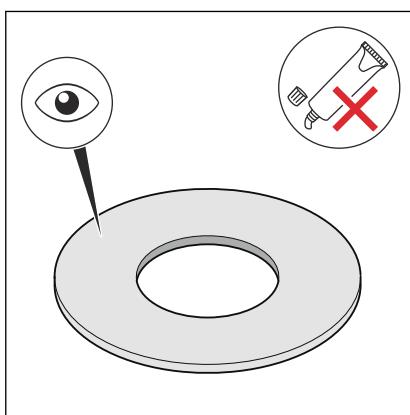


- ▶ Tesnenie musí byť čisté, nepoškodené a suché. Na tesnenia nepoužívajte adhézne prostriedky ani montážne pasty.
- ▶ Použité tesnenia opäťovne nepoužívajte.
- ▶ Nepoužívajte zalomené tesnenia, pretože predstavujú bezpečnostné riziko.
- ▶ Uistite sa, že tesnenia nie sú chybné ani poškodené a obsahujú informácie od výrobcu.

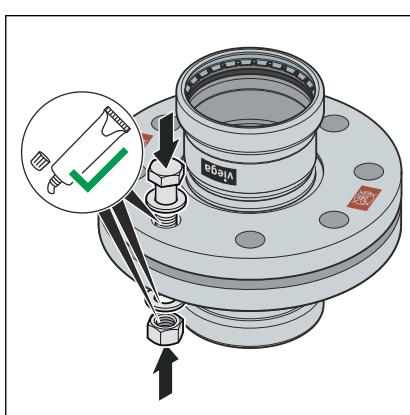

- ▶ Vhodným mazivom premažte nasledovné prvky príruby:
  - závit šesťhrannej skrutky
  - podložku
  - uloženie matice

**UPOZORNENIE!** Dodržiavajte informácie od výrobcu týkajúce sa oblasti použitia a teplotného rozsahu mazacieho prostriedku.

## Montáž a vycentrovanie tesniačeho prvku

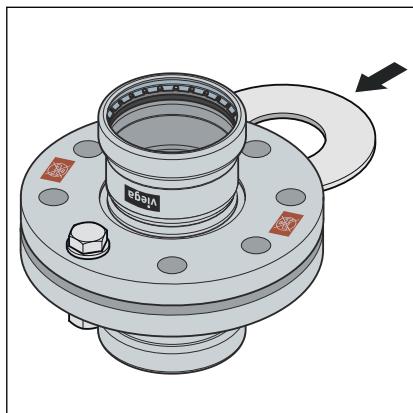


Predpokladom správnej montáže prírubových prechodov sú paralelne lícujúce listy príruba bez posunu stredov, ktoré umožňujú montáž tesniačeho prvku v správnej polohe bez toho, aby došlo k jeho poškodeniu.

- ▶ Tesniace plochy je nutné roztiahnuť tak, aby bolo možné vložiť tesnenie bez použitia sily a jeho poškodenia.

Rozovretie (neparalelosť tesniacich plôch) pred zatiahnutím šesťhranných skrutiek je nevýznamné, pokiaľ sa neprekračuje jeho povolený rozsah.



DN	Prípustné rozovretie a–b [mm]
65–100	0,6

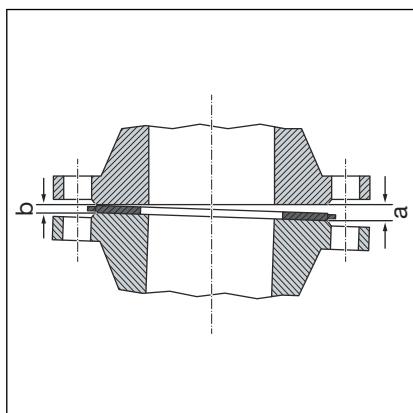

- ▶ Napravte rozovretie zo strany, ktorá sa rozoviera (a).
- ▶ V prípade pochybností pokusne pritiahnite príruba zatiahnutím šesťhranných skrutiek bez toho, aby ste vložili tesnenie, aby ste dosiahli paralelosť a odstup tesniacich plôch cca. 10 % menovitého uťahovacieho momentu.
  - Rozovretie nie je prípustné vtedy, keď nie je možné dosiahnuť polohu príruba bez veľkého vynaloženia sily.


**Postup zaťahovania šesthranných skrutiek**

- Poradie, v akom sa zaťahujú šesthranné skrutky a matice, má podstatný vplyv na rozdelenie sily pôsobiacej na tesnenie (plošný prítlak). Pri nesprávnom zatiahnutí vzniká príliš vysoký rozptyl predpínacích síl a môže dôjsť k nedostatočnému plošnému prítlaku resp. až k netesnosti.
- Po zatiahnutí matíc majú presahovať dve, ale nie viac než päť otočiek závitov na konci šesthranných skrutiek.
- Šesthranné skrutky vopred namontujte rukou, pričom dbajte na nasledovné:
  - Šesthranné skrutky namontujte tak, aby všetky hlavy šesthranných skrutiek boli umiestnené na jednej strane príruby.
  - V prípade prírub inštalovaných v horizontálnej rovine prestrčte šesthranné skrutky zhora.
  - Šesthranné skrutky, ktoré sa skrutkujú ľahko, vymeňte za skrutky s ľahkým chodom.

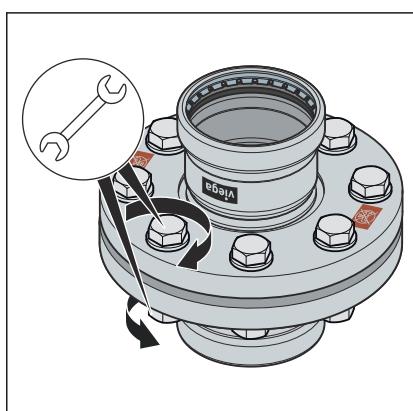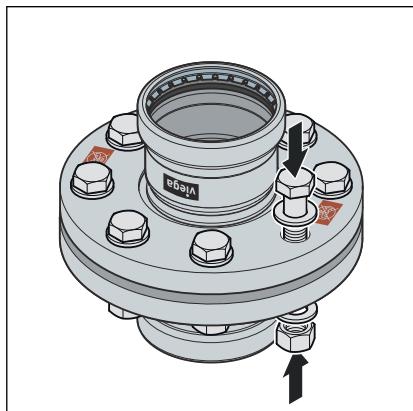


- Je možné použiť viacero zaťahovacích náradí súčasne.

## Poradie utiahnutia

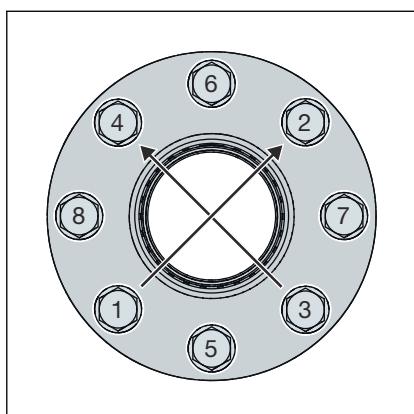

Obr. 13: Model 1159XL

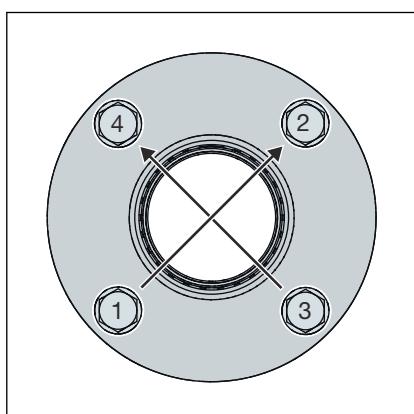

Obr. 14: Model 1159.1XL

- ▶ Všetky šesthranné skrutky zatiahnite do kríza na 30 % požadovaného uťahovacieho momentu.
- ▶ Všetky šesthranné skrutky zatiahnite na 60 % požadovaného uťahovacieho momentu ako v kroku 1.
- ▶ Všetky šesthranné skrutky zatiahnite na 100 % požadovaného uťahovacieho momentu ako v kroku 1.
- ▶ Všetky šesthranné skrutky, jednu za druhou, ešte raz dotiahnite na požadovaný uťahovací moment. Tento postup opakujte dovtedy, kým sa pri zatiahnutí na požadovaný uťahovací moment už nebudú dať otáčať matice.

## Požadované uťahovacie momenty

### Uťahovacie momenty prírubových prechodov Temponox XL PN 6

Model	DN	Číslo výrobku	Závit	Min. potrebný uťahovací moment [Nm]	Max. dovolený uťahovací moment [Nm]	Dĺžka šesthrannej skrutky (mm)	Trieda pevnosti	
1759.1 XL	65	811 259 <sup>1</sup>	M12	34	57	50	A2 – 70	
	80	811 266 <sup>1</sup>	M16	56	142	60		
	100	811 273 <sup>2</sup>		65	142			

Údaje na splnenie požiadaviek triedy tesnosti L0,01 (TA Luft) boli vypočítané podľa platnej normy a platia výlučne pri použití výrobkov Viega, pozri tiež 1759.1XL. „Nariadenia z odseku: Vyhotovenie prírubového prechodu“ na strane 6.

<sup>1</sup>Na použitie s montážnou súpravou, číslo výrobku 816568

<sup>2</sup>Na použitie s montážnou súpravou, číslo výrobku 816575

## Uťahovacie momenty prírubových prechodov Temponox XL PN 10/16

Model	DN	Číslo výrobku	Závit	Min. potrebný uťahovací moment [Nm]	Max. dovolený uťahovací moment [Nm]	Dĺžka šesťhrannej skrutky (mm)	Trieda pevnosti
1759 XL	65	811 174 <sup>1</sup>	M16	51	114	70	A2 – 70
	80	811 181 <sup>1</sup>		64	144		
	100	811 198 <sup>1</sup>		134	144		

Údaje na splnenie požiadaviek triedy tesnosti L0,01 (TA Luft) boli vypočítané podľa platnej normy a platia výlučne pri použití výrobkov Vieg, pozri tiež „Nariadenia z odseku: Vyhotovenie prírubového prechodu“ na strane 6.

<sup>1</sup>Na použitie s montážou súpravou, číslo výrobku 583682

### Uvoľnenie prírubového prechodu

Pred začiatkom demontáže existujúceho prírubového prechodu si v prípade potreby vyžiadajte schválenie a povolenie k práci od kompetentného podniku, pričom dbajte na nasledovné:

- Úsek zariadenia musí byť bez tlaku a kompletne vypláchnutý.
- Zabudované alebo primontované diely, ktoré nedržia samostatne, zaistite pred uvoľnením prírubového prechodu. Platí to aj pre upevňovacie systémy, napr. pružinové závesy a podpery.
- S uvoľňovaním šesťhranných skrutiek príp. matíc začnite na strane odvrátenej od telesa, zvyšné šesťhranné skrutky mierne uvoľnite a úplne ich demontujte až vtedy, keď je zaistené, že zo strany potrubného systému nehrdzí žiadne nebezpečenstvo. Ak je potrubie napnuté, hrozí jeho vyrazenie.
- Šesťhranné skrutky, resp. matice uvoľnite do kríza minimálne v dvoch krokoch.
- Otvorené konce systému uzavrite zaslepovacími uzávermi.
- Demontované potrubia prepravujte iba v uzavretom stave.
- Pri výmene tesnení dbajte na to, aby ste z tesniacej plochy príruby odstránili úplne celé staré tesnenie bez toho, aby ste poškodili tesiacu plochu príruby.



#### UPOZORNENIE! Pozor pri použití rozbrusovačky!

Pri uvoľňovaní chybných šesťhranných skrutiek a matíc pomocou rozbrusovačky vznikajú iskry, ktoré môžu narušiť materiál potrubia a spôsobiť koróziu.

### 3.4.6 Skúška tesnosti

 Odkaz na video:

*Skúška tesnosti*

Pred uvedením do prevádzky musí inštalatér vykonať skúšku tesnosti.

Túto skúšku vykonajte na dokončenom, avšak ešte nezakrytom zariadení.

Dodržiavajte platné smernice, pozri  „*Nariadenia z odseku: skúška tesnosti“ na strane 6.*

Aj pre inštalácie nepitnej vody vykonajte skúšku tesnosti podľa platných smerníc, pozri  „*Nariadenia z odseku: skúška tesnosti“ na strane 6.*

Zdokumentujte výsledok.

## 3.5 Likvidácia

Výrobok a obal rozdelte do príslušných skupín materiálov (napr. papier, kovy, plasty alebo neželezné kovy) zlikvidujte podľa platnej legislatívy.



**Viega s.r.o.**  
info@viega.sk  
viega.sk

SK • 2023-12 • VPN230152

